


改善箇所説明図

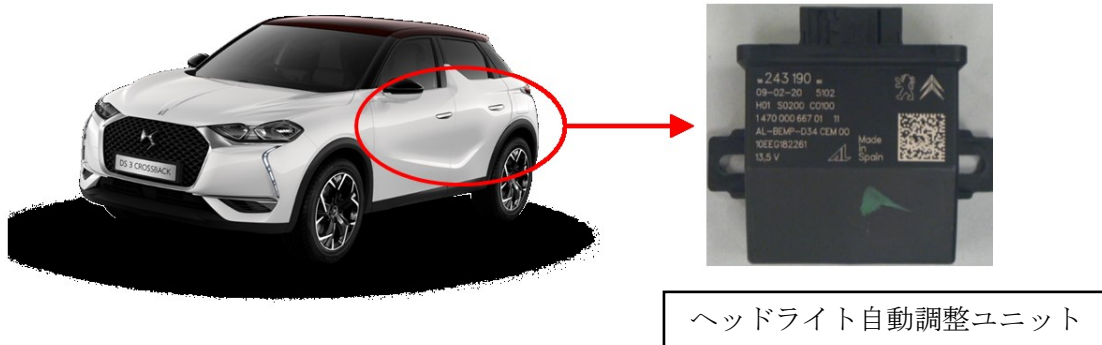

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

ヘッドライト自動調整ユニットにおいて、半田付け時の温度管理が不適切なため、設定温度が低い状態で半田付けされ、不十分な状態で取付けられたものがある。そのため、走行振動等により半田が剥がれることで、導通不良が発生し、警告灯が点灯及びヘッドライトの照射角度自動調整が作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ヘッドライト自動調整ユニットを良品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段右側に白ペイントを塗る。