


改善箇所説明図

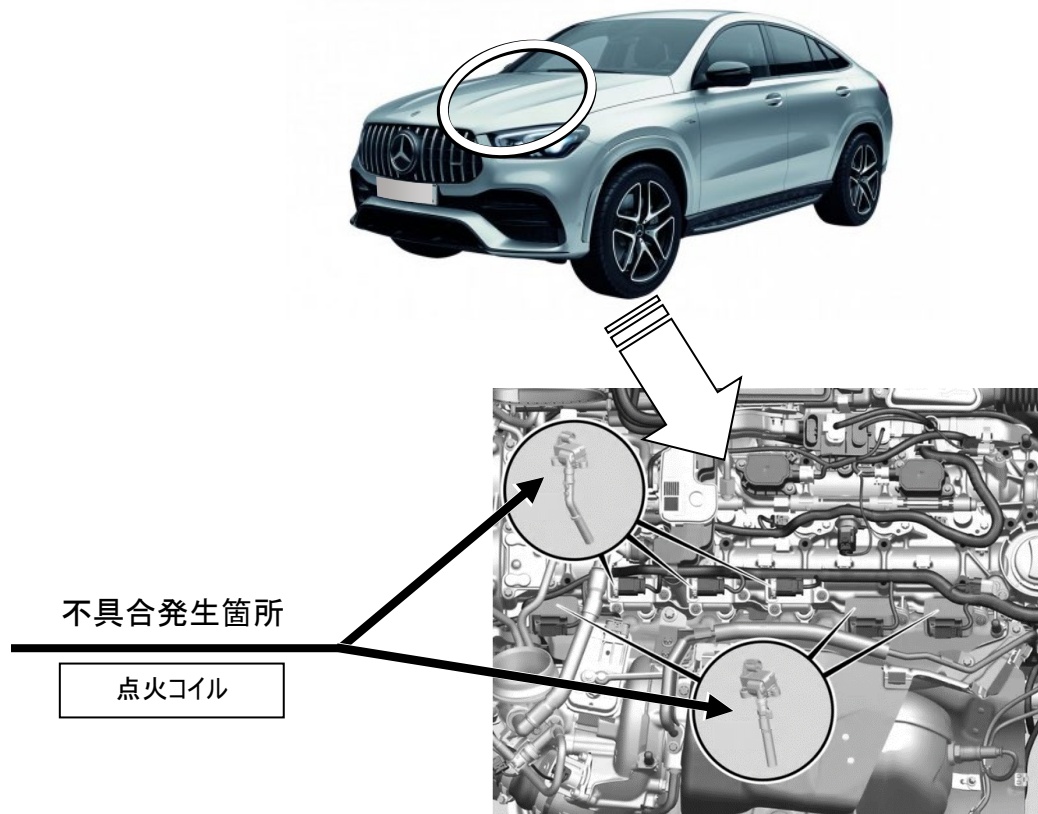

注: は点検し、正規品に交換する部位を示す

エンジンの点火コイルにおいて、装着作業が不適切なため、誤品が取付けられていたり、適切に固定されていなかったりするものがあり、影響を受けたシリンダが失火することがある。そのため、エンジンの出力が低下するとともにエンジン警告灯(MIL)が点灯し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、点火コイルを取り外して点検し、誤品や損傷があるものは正規の部品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する