


## 改善箇所説明図

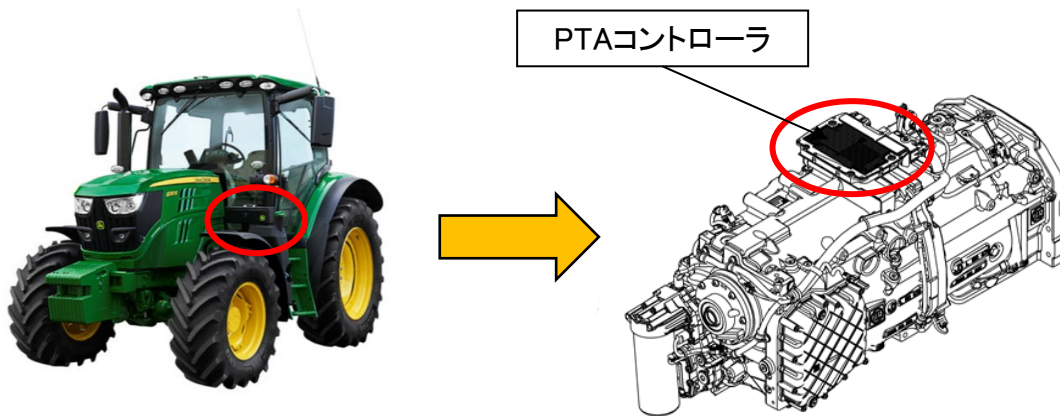

### 不具合発生箇所

農耕トラクタの動力伝達装置において、走行を制御するPTAコントローラのシール面の洗浄が不適切なため、シールの性能が不十分なものがある。そのため、コントローラ内に水が浸入し、最悪の場合、走行が停止するおそれがある。

### 改善内容

全車両、シール面をレーザー洗浄したPTAコントローラの良品に交換する。

は交換部品を示す。

### 識別

運転席左部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に「No.外-3233」のステッカーを貼り付ける

