
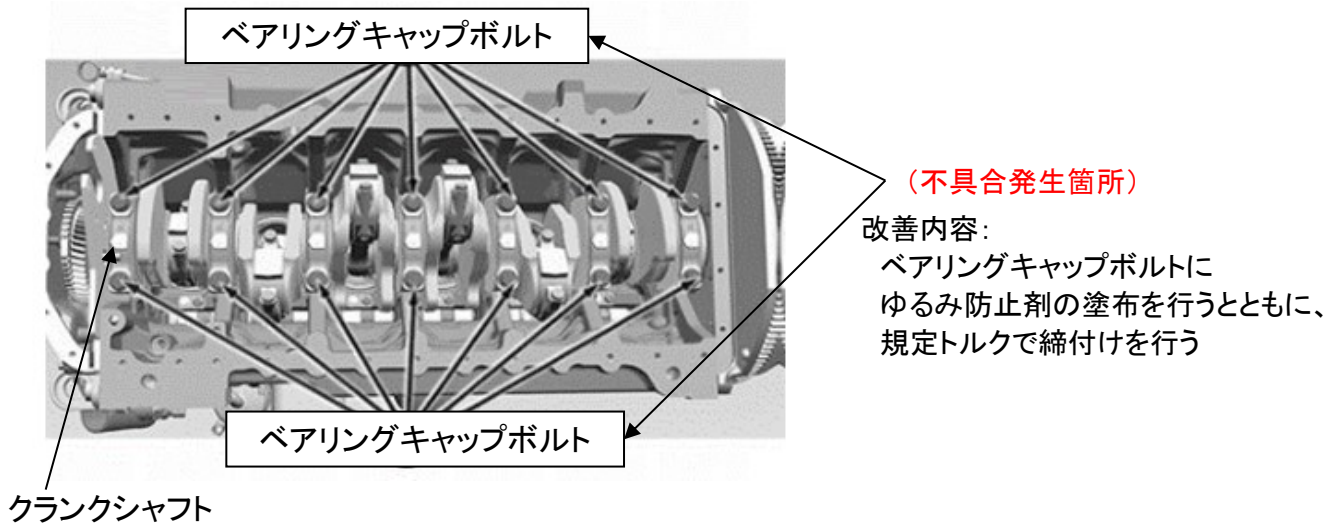


改善箇所説明図

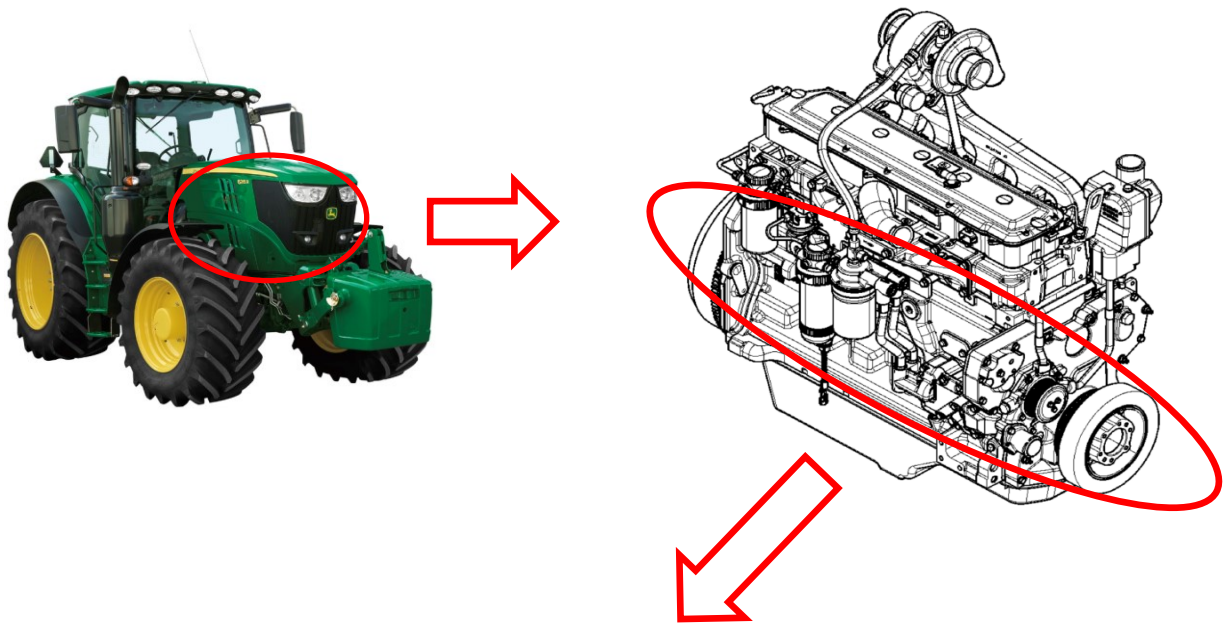

不具合発生箇所

農耕トラクタのクランクシャフトのベアリングキャップボルトにおいて、締付け工具のプログラムが不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとエンジン振動等によりボルトが緩み、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。

改善内容

全車両、ベアリングキャップボルトを新品に交換し、ゆるみ防止剤の塗布を行うとともに、規定トルクで締付けを行う。

☐ は交換部品を示す。

識別

運転席左部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に「No.外-3234」のステッカーを貼り付ける

