


# 改善箇所説明図



インテークカムシャフト

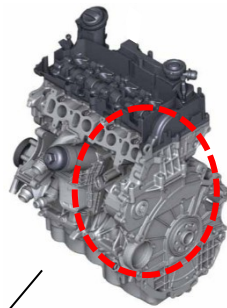

エンジン

基準不適合発生箇所

タイミングチェーン

## 基準不適合の内容

ディーゼルエンジンにおいて、タイミングチェーンの製造管理が不適切なため、表面処理がされていない部品が使用されたものがある。そのため、使用過程においてタイミングチェーンが伸びることにより、エンジンから異音が発生し、最悪の場合、バルブタイミングがずれ走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、タイミングチェーンを良品に交換する。

識別：左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。