


改善箇所説明図

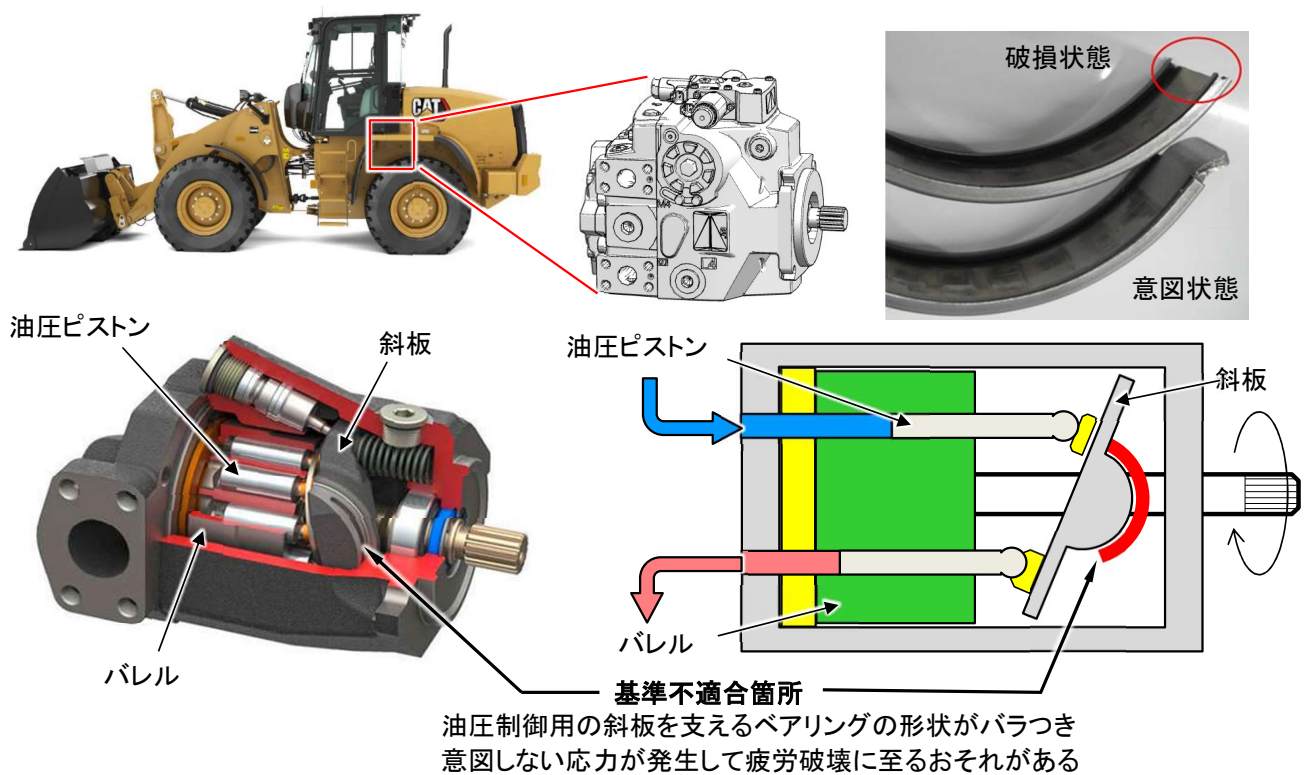

【基準不適合の内容】

ショベルローダの走行用油圧ポンプにおいて、内部の斜板を支えるベアリングの形状にばらつきが大きいものがある。そのままの状態で使用を続けるとベアリングが破損し、走行用の油圧が意図通りに出力されなくなり、最悪の場合は走行ができなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、良品のベアリングを取り付けたポンプと交換する。

識別：改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下に実施済みであることを示す旨のステッカーを貼付する。