


改善箇所説明図

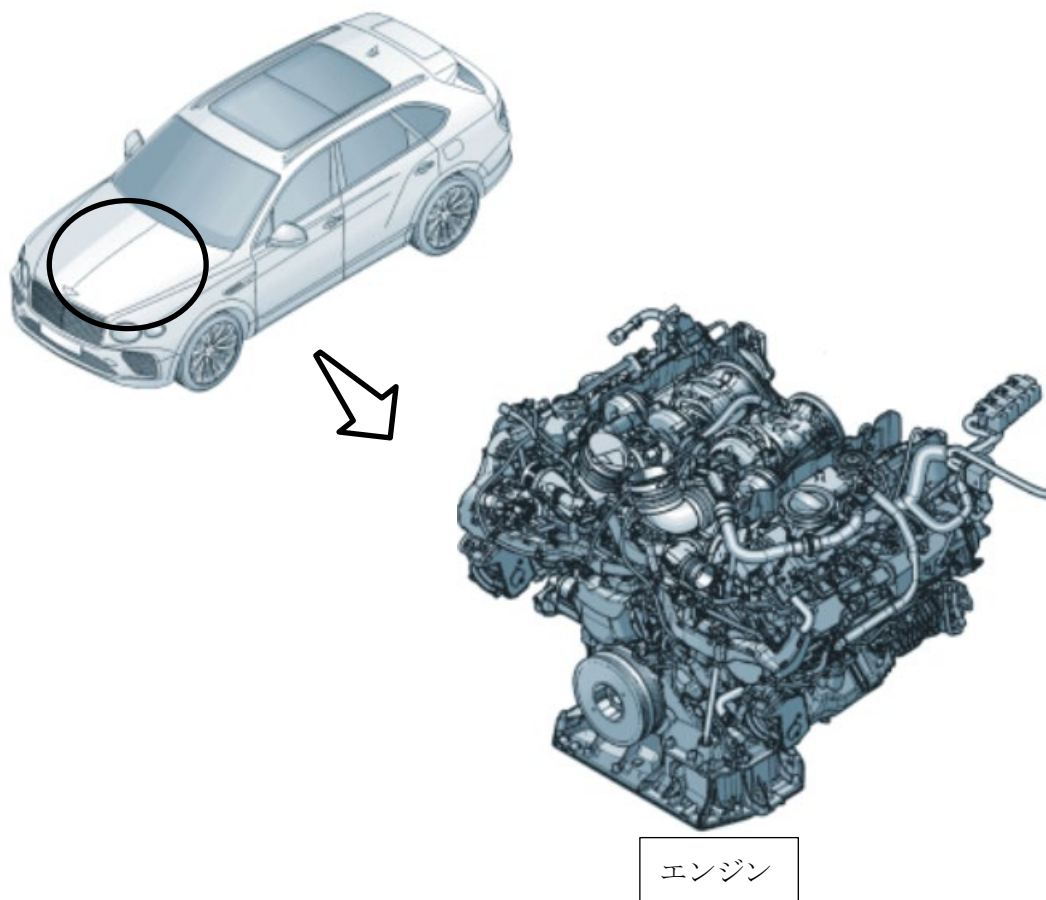

注意： は交換する部品を示す。

不具合の内容

ガソリンエンジンにおいて、サプライヤーの製造工程が不適切なため、エンジンブロックに亀裂が発生しているものがある。そのため、使用過程において亀裂が悪化することにより、エンジンオイルが漏れ出し、最悪の場合、漏れ出したエンジンオイルが排気管に付着し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

当該車両のエンジンを良品と交換する。

識別

バッテリーのベンチレーションホースに白色のペイントを塗布し識別とする。