


改善箇所説明図

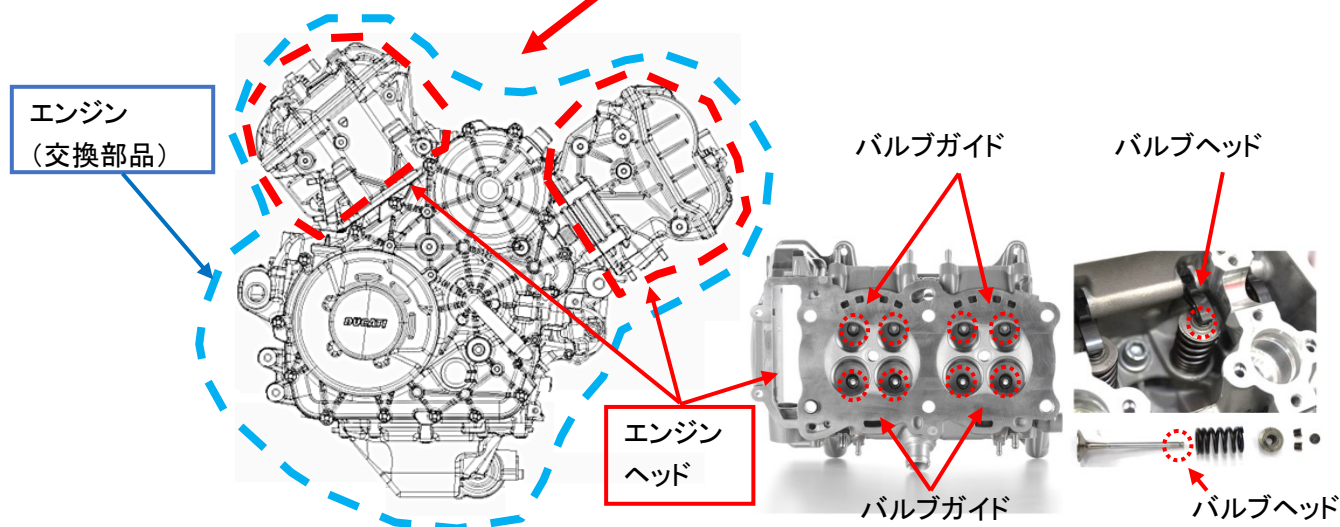

基準不適合発生箇所

エンジンヘッドのバルブガイドが不適切なため、過度の摩耗が生じるものがある。そのため、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、バルブヘッドが破損することで、エンジン性能が低下し、最悪の場合、期待する加速力が得られなくなることで転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンを良品に交換する。

識別

改善実施車には外-3268のステッカーを貼付する。