


改善箇所説明図

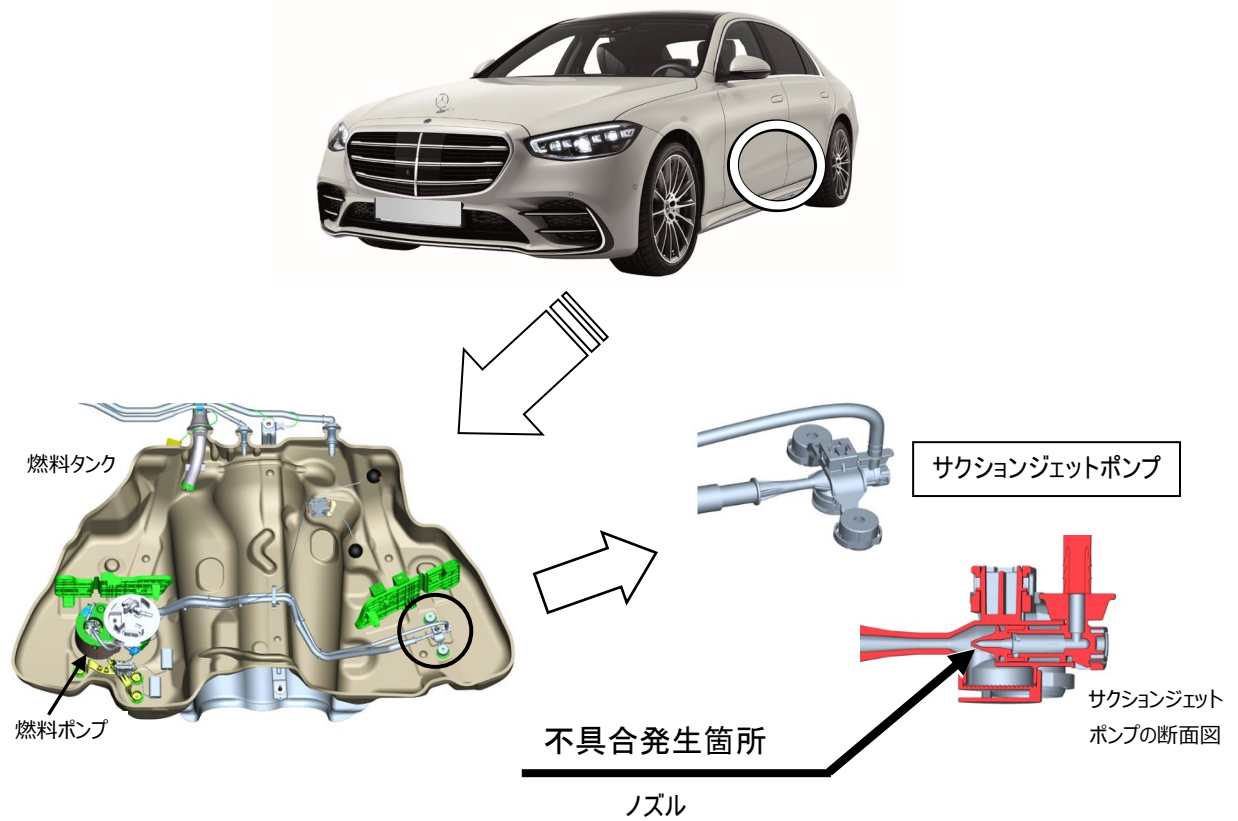

注: は点検する部位を示す

燃料タンク内にあるサクションジェットポンプにおいて、製造時の作業が不適切なため、ノズルの固定が不十分なものがある。そのため、ノズルが外れてエンジンへの燃料供給量が低下し、最悪の場合、走行中にエンジンストールに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、サクションジェットポンプを点検し、製造不良があるものは燃料タンクを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する