


改善箇所説明図

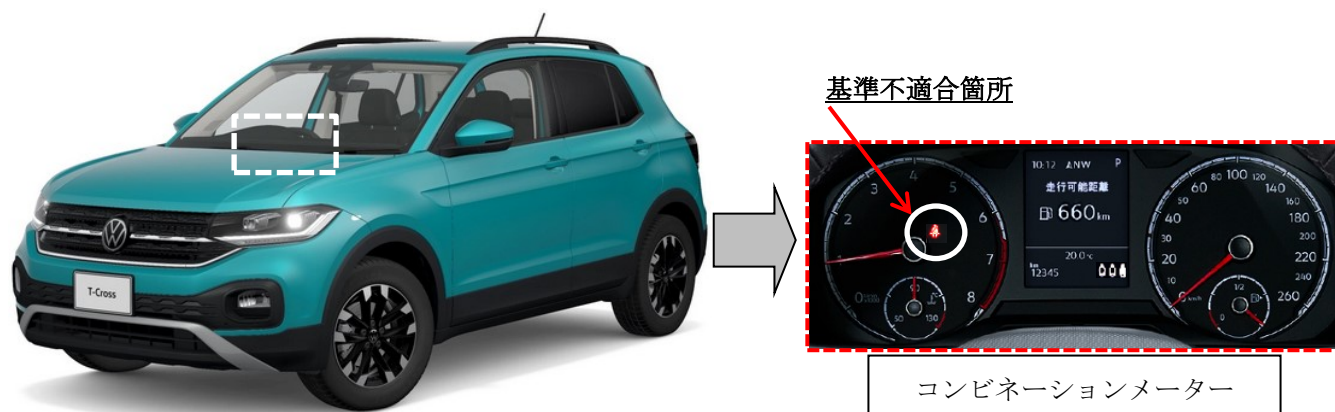

注： はプログラムを書き換える部品を示す

不具合の内容

コンビネーションメーターの制御プログラムが不適切なため、運転席のシートベルトの着用を後部座席のシートベルト着用より先に行った場合、後部座席のシートベルト非着用の警告表示及び警告音が作動しないことがある。そのため、協定規則第16号の要件に適合していないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、コンビネーションメーターの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3321、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

