


改善箇所説明図

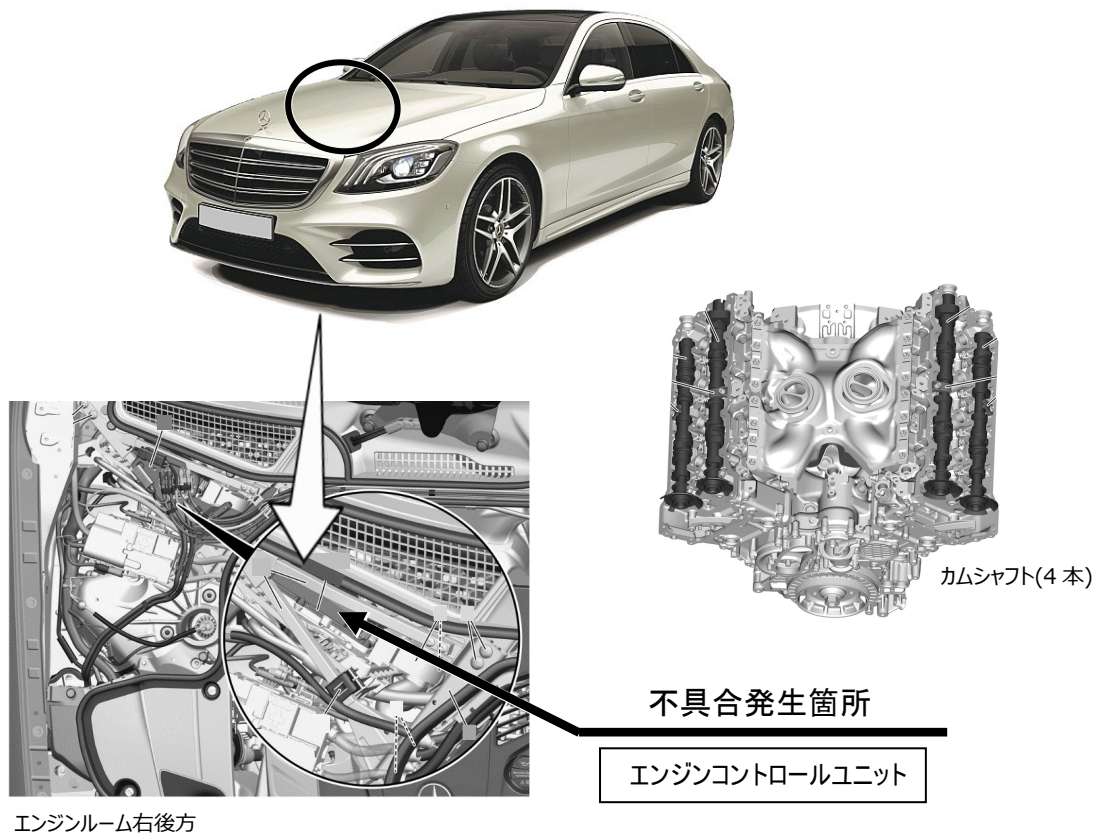

注: は、制御プログラムを正規のものに書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、生産指示が不適切なため誤った制御プログラムが搭載されている。そのため、カムシャフトの制御が正しく行われず、カムシャフトの故障診断が正しく行われない。また、高負荷高回転時に失火が発生する可能性があり、この場合 MIL の点灯と共に排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する