


改善箇所説明図

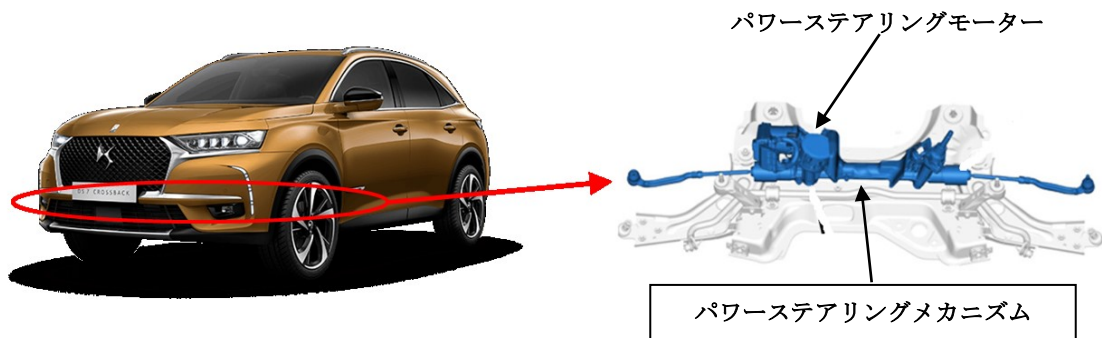

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

パワーステアリングメカニズムにおいて、パワーステアリングモーター製造ラインでモーターの設定が不適切なため、正規の設定と異なる状態で製造されたものがある。そのため、低速域でステアリングを大きく回した場合に、警告灯が点灯し、パワーステアリングのアシストが機能しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、パワーステアリングメカニズムを良品と交換する。

識別

車台番号打刻の上段右側に黄色のペイントを塗る。