


改善箇所説明図

リコール届出番号：外3379

リコール開始日：令和4年4月11日

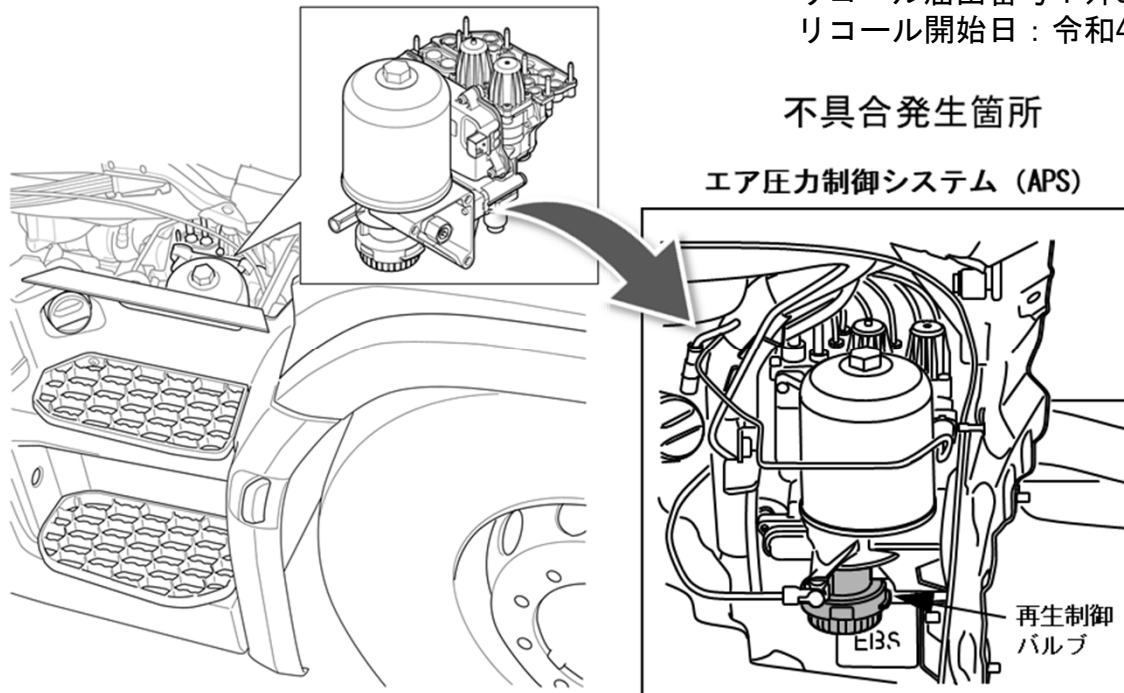

不具合発生箇所

エア圧力制御システム（APS）

再生制御
バルブ

注： 内は改善対象部品を示す

不具合の内容

エア圧力制御システム（APS）において、エアドライヤ再生制御バルブの設計が不適切なため、エア圧力の気密が保持できないものがある。そのため、エア漏れが発生し、警告灯が点灯する又は、エンジン始動後にエア圧力が上がらないことでパーキングブレーキが解除できず、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エア圧力制御システムのエアドライヤ再生制御バルブを対策品と交換する。

識別表示

車両ドアの型式プレート付近の認識しやすいスペースに識別ステッカーを貼付する。
メンテナンスノートに実施作業の記録を記載する。

