


改善箇所説明図

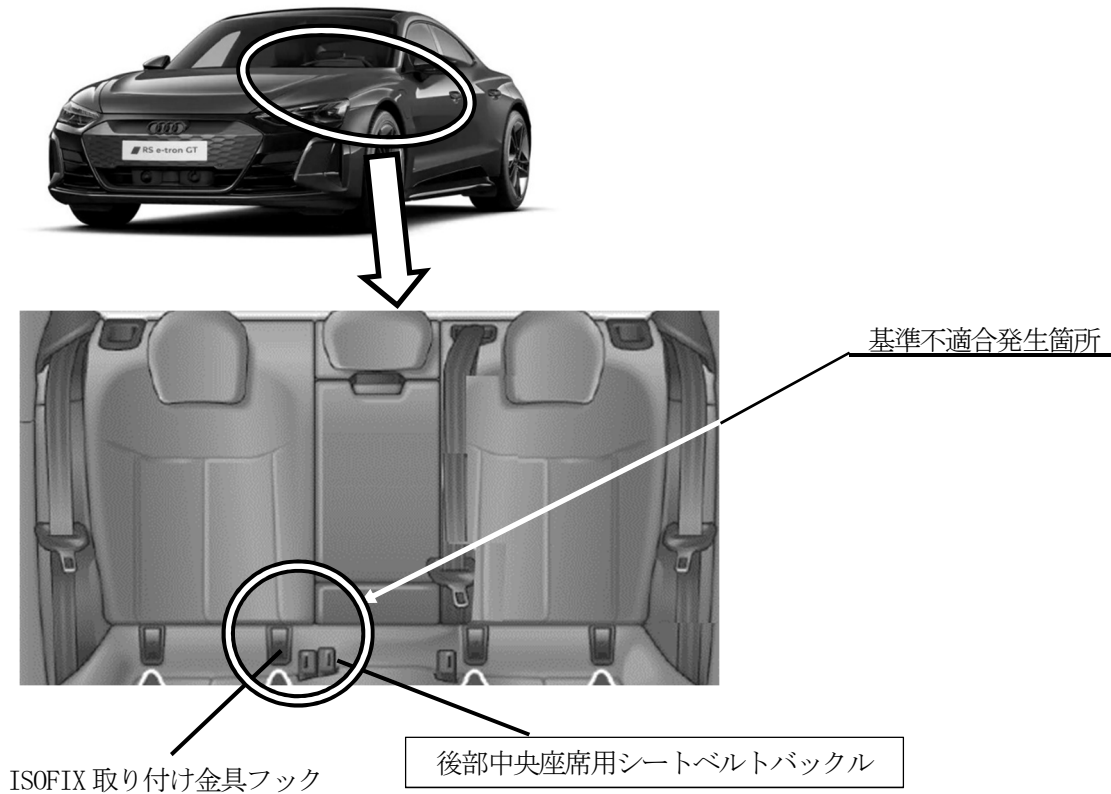

注： は、修正を行う部品を示す。

年少者用補助乗車装置において、後部中央座席用シートベルトバックルの配線の取り回しが不適切なため、ISOFIX 取り付け金具フックと配線が干渉することがある。そのため、年少者用補助乗車装置が正しく固定できないおそれがある。

改善の内容

全車両、後部中央座席用シートベルトバックルの配線の取り回しを点検し、正しい配線位置に取り回す。また、配線が干渉により損傷している場合は、配線を含むシートベルトバックルを新品に交換する。

識別：「72M6」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。