


改善箇所説明図

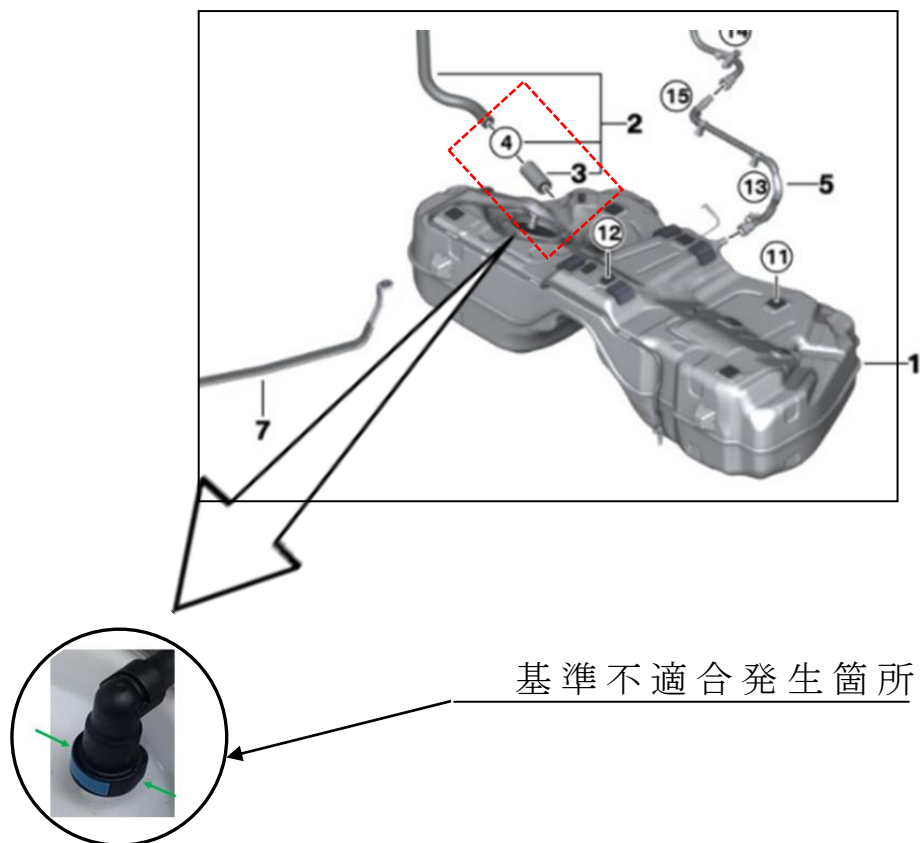

燃料タンクの製造が不適切なため、タンク上部に取り付けられた燃料パイプコネクタが正しく装着されていない可能性がある。そのため、走行振動などにより当該コネクタが外れ燃料が漏れ、走行中にエンジンが停止したりエンジンが再始動できなくなり、最悪の場合火災に至る可能性がある。

改善の内容

燃料ラインを点検して、燃料パイプコネクタが正しく装着されていない場合は正しく装着する。

注： は、交換部品および追加部品を示す。

識別：リアゲートダンパー（下部）のボルトに青色の識別ペイントを塗布する。