


改善箇所説明図

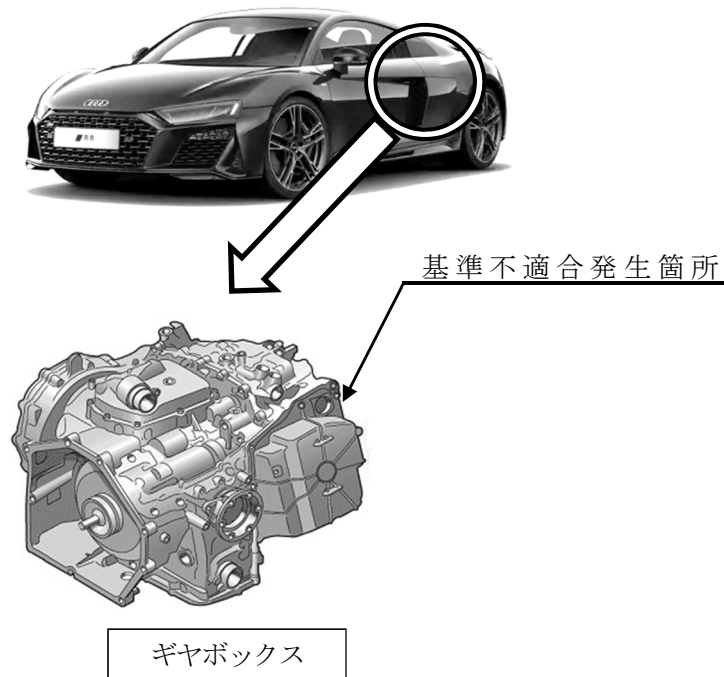

注： は、オイル量を点検し、必要であれば規定量まで充填する部品を示す。

動力伝達装置において、生産工場での装置故障によりギヤボックス内のオイル充填量が不十分なものがある。そのため、クラッチが滑り、最悪の場合、警告メッセージを表示し、動力伝達が遮断されるおそれがある。また、レース場での走行等過酷な走行を行うと、オイルが泡状になり、ブリーザーバルブから漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ギヤボックス内のオイル量を点検し、必要であれば規定量まで充填する。

識別：「3701」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。