


改善箇所説明図

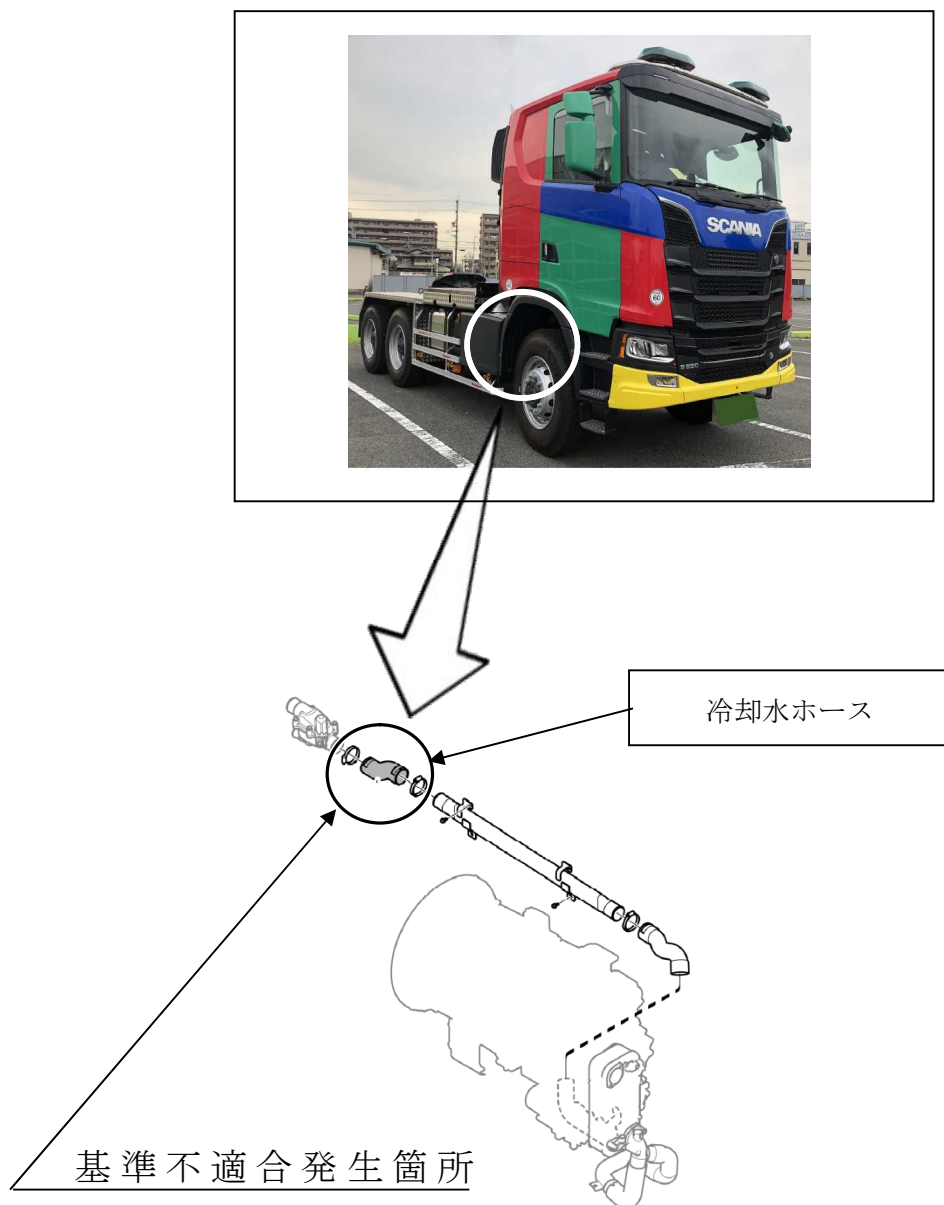

不具合の内容

リターダー冷却用の冷却水ホースの材質が設計品質基準を満たしていないため、冷却水漏れを起こすことがある。そのため冷却水警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になる恐れがある。

改善の内容

全車両、冷却水ホースを対策品と交換する。

注 は、交換する部品を示す。

識別：運転席ドア内側の型式プレートに赤色ペイントを塗布する。