


# 改善箇所説明図

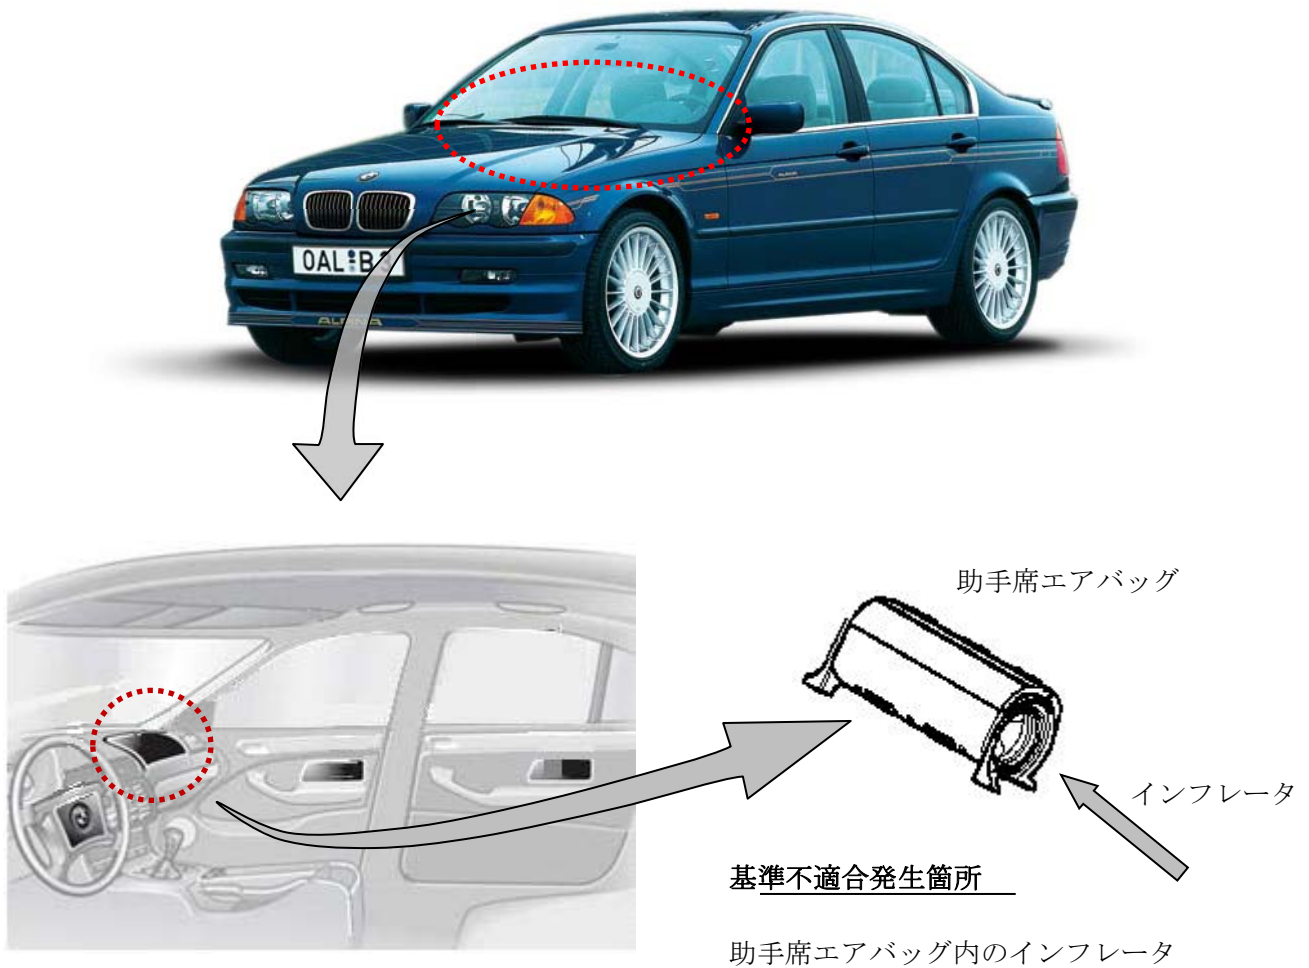

## 不具合の内容

助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)について、長期間にわたり、著しく高温多湿な環境下にさらされると、当該インフレーターに水分が侵入する可能性があり、結果として、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該エアバッグを対策品に交換する。