


改善箇所説明図

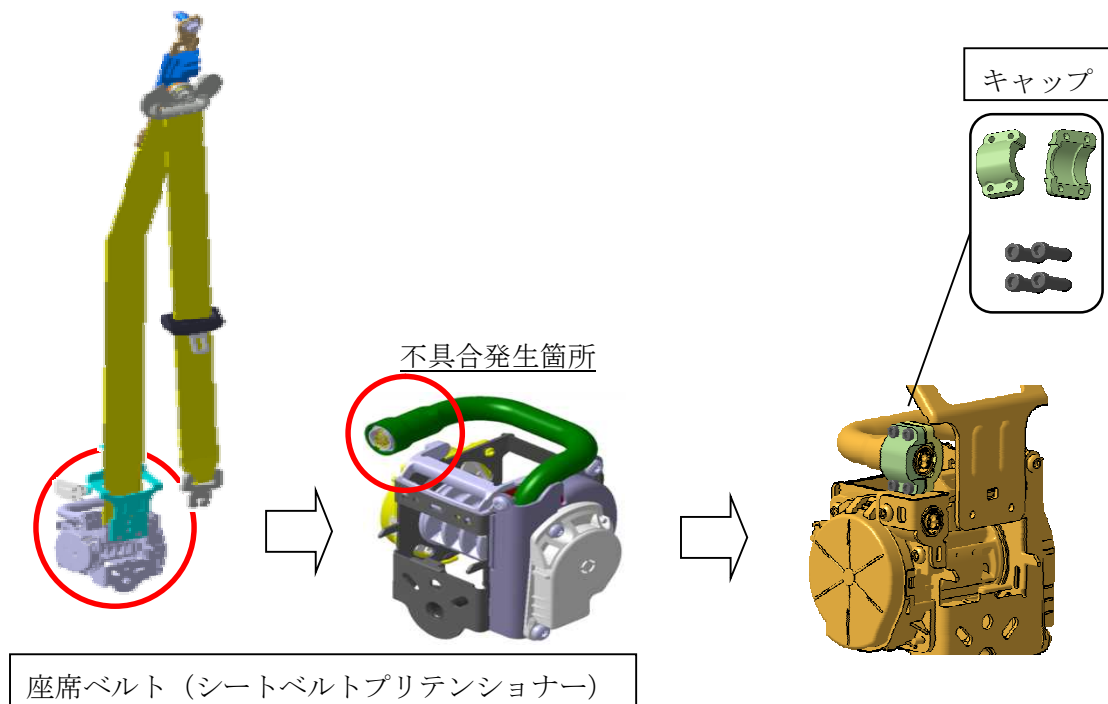

フロントシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの設計が不適切なため、衝突時に発生させたガス圧により、ガスジェネレーターがシートベルトプリテンショナーから飛び出すことがある。そのため、最悪の場合、飛び出したガスジェネレーターにより乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

ガスジェネレーターを専用のキャップで覆う。

識別：運転席ストライカー下部に白のペイントを塗布する。