


改善箇所説明図

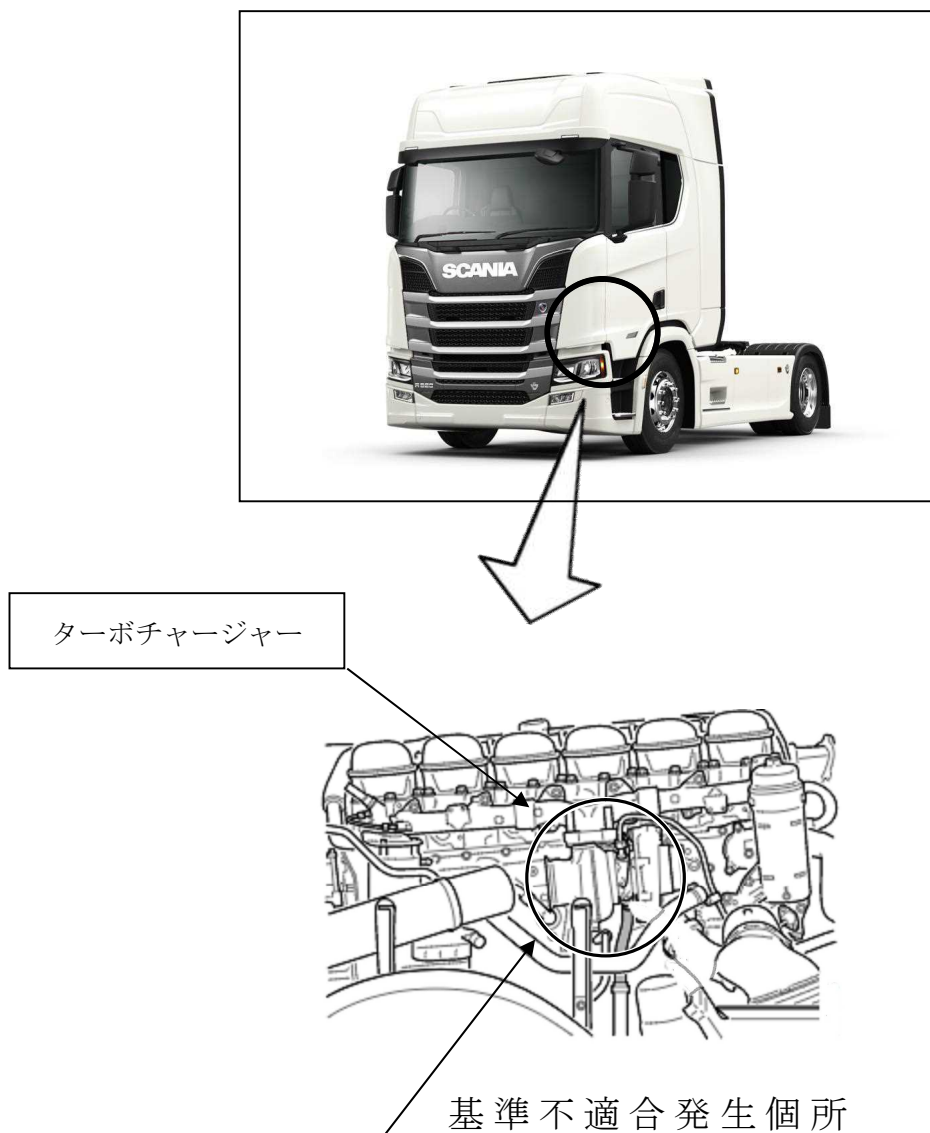

不具合の内容

ターボチャージャーのタービンホイールの製造工程が不適切なため強度が不足しているものがあり、タービンホイールが破損することがある。そのため、ターボチャージャーが損傷し、潤滑用のエンジンオイルがサイレンサーに浸入しD P Fや触媒の機能を低下させ排気ガス浄化機能が十分に働かない恐れがある。また、最悪の場合、侵入したエンジンオイルが発火し、火災に至る恐れがある。

改善の内容

全車両、ターボチャージャーを良品に交換する。

注 は、交換する部品を示す。

識別：ターボチャージャー側面に白色ペイントを塗布する。