


改善箇所説明図

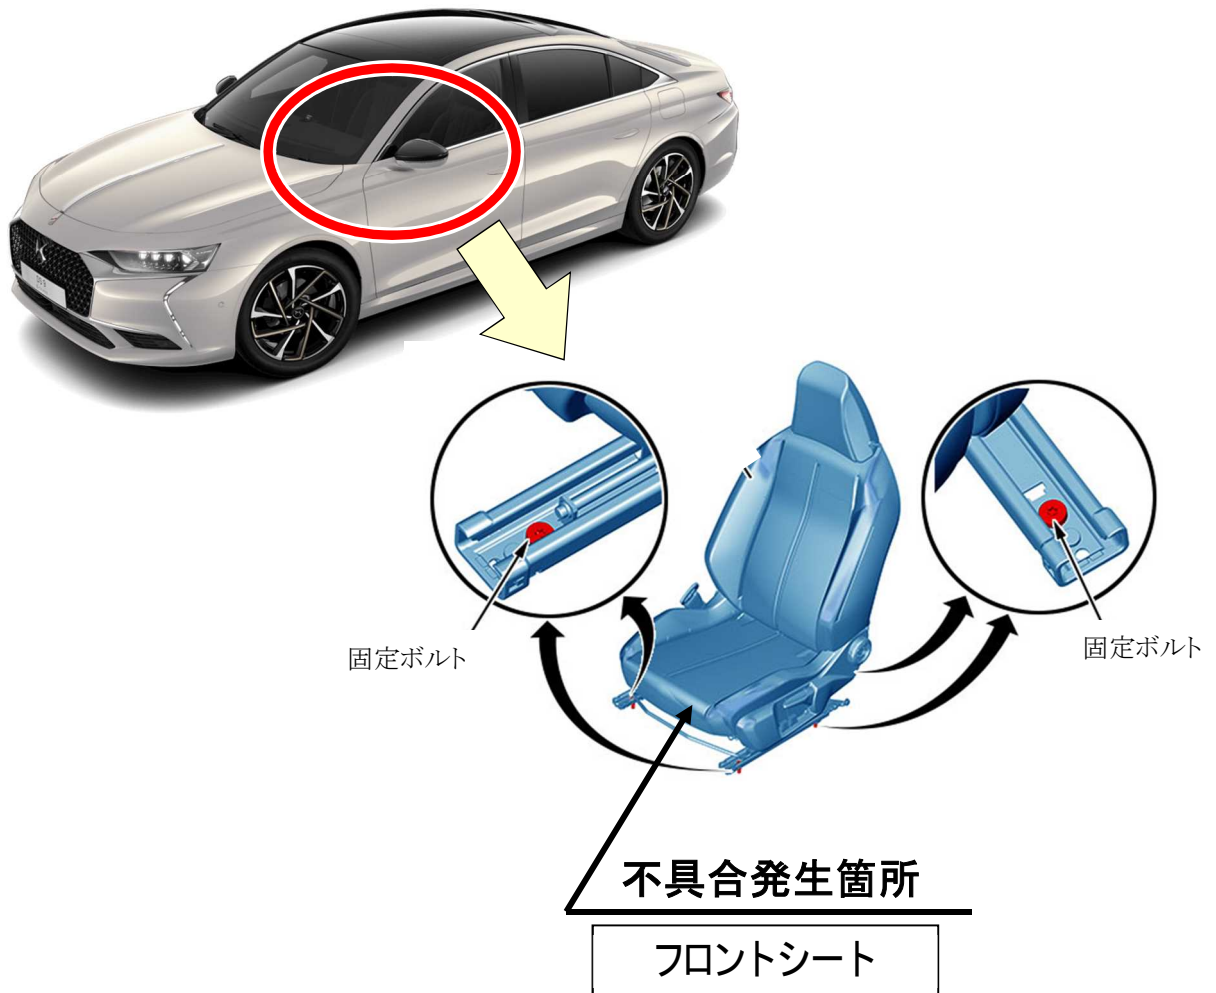

注: 改善を施す部位を示す

左右フロントシートにおいて、車体に固定するボルトの締付トルクが不十分なものがある。
そのため使用過程においてボルトが緩み、最悪の場合、衝突時にフロントシートが適切に
固定されないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロントシートの取付ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別 : 運転席側ドアロックストライカー上部固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。