


改善箇所説明図



- | | |
|---|---------------|
| 1 | ホーン用コネクター |
| 2 | ホーンブラケット固定ボルト |
| 3 | ホーンブラケット |

注： は、交換部品を示す。

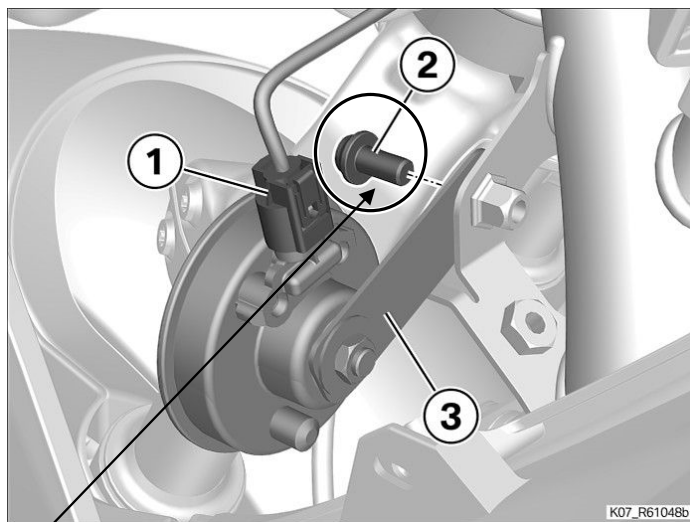

基準不適合発生箇所

車両前部のホーンステー取り付けボルトが不適切なため、走行中の振動によってボルトが緩み、当該ホーン付きステーが規定位置から外れるものがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、部品がフロントフォーク部に挟まり、ハンドルの舵角に影響をおよぼし転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、ホーンステー取付ボルトを対策品と交換する。

識別：ホーンブラケット取付ボルトに白色の識別ペイントを塗布する