

改善箇所説明図




ステアリングシャフトとステアリングギヤ ASSY 連結部において、使用するダストカバーのゴム材質が不適切なため、そのまま使用すると割れ等の不具合が生じ、かじ取り装置の基準を満足しない恐れがある。また、割れた状態で長期間使用を続けると内部のオイルシールが埃により劣化し、その劣化部からグリスが漏れ出す恐れがある

ダストカバー

基準不適合発生箇所

改善の内容：ダストカバーを対策品に交換する。

対策前

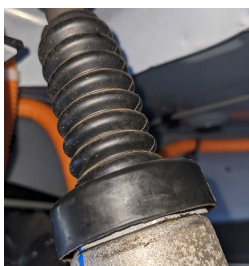

対策後



注： 内は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にリコール届出番号 NO. 外 3 5 5 5 のステッカーを貼付する。