



改善箇所説明図



不具合箇所

ボディコントロールモジュール

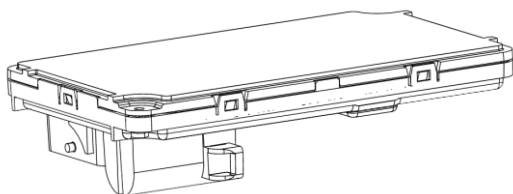

注：  は、措置する部品を示す。

不具合箇所

ボディコントロールモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、ABS 内のブレーキフルード圧力が抜けなかった場合、ブレーキをかけていない状態でもブレーキランプが点灯したままになる恐れがある。

改善措置の内容

全車両、ボディコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換え、トライクモデルは併せて追加のブレーキスイッチを取り付ける。

識別

改善実施済車には、車台番号打刻 1 桁目の下に白色ペイントを塗布する。