


## 改善箇所説明図

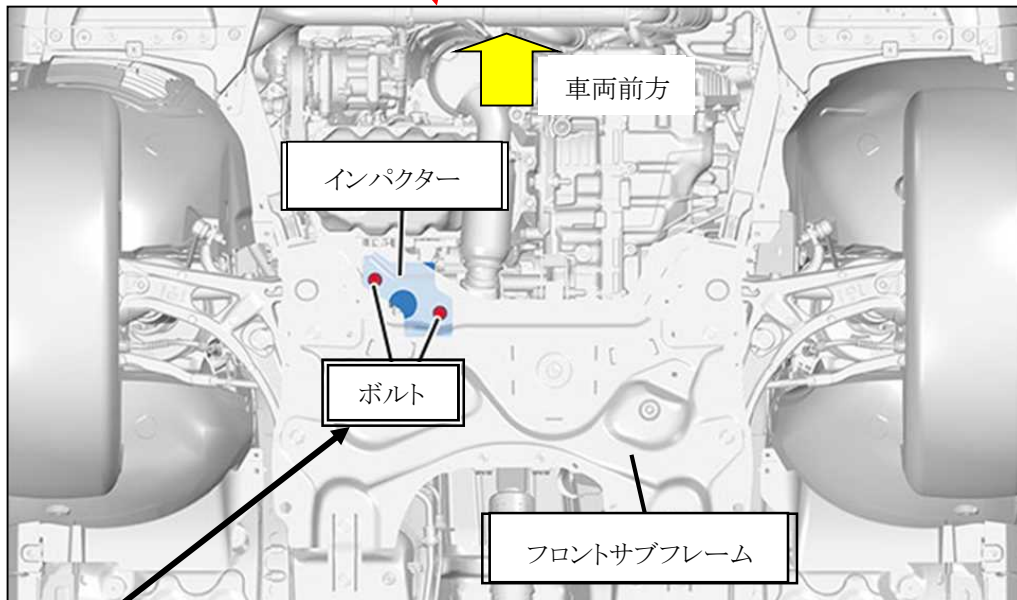

基準不適合部位

 交換/対策部位

フロントサブフレームにおいて、インパクトターを取り付けているボルトの締め付けが不適切なため、使用過程でボルトが緩むおそれがある。このため、走行中に異音が発生し、最悪の場合、インパクトターが車両から脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、該当のボルトを規定トルクで締め付ける。

識別：車台番号打刻の上段右側に白色のペイントを塗る。