


改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車

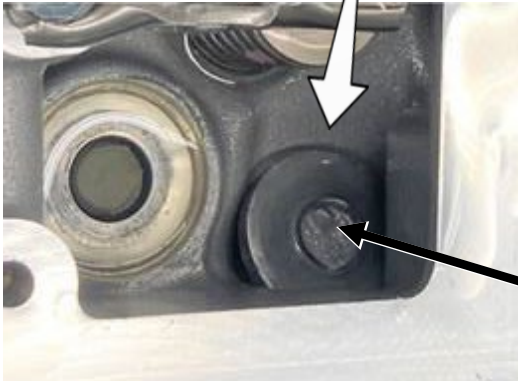

不具合発生箇所

シリンダーヘッドボルト

注： は、交換する部位を示す。

エンジンのシリンダーヘッドボルトにおいて、製造時の熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該ボルトが破損してシリンダーヘッドとクランクケースの間の締結が部分的に緩むことで、冷却水やエンジンオイルが漏れ出して警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、エンジンが損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、シリンダーヘッドボルトを新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する