


改善箇所説明図

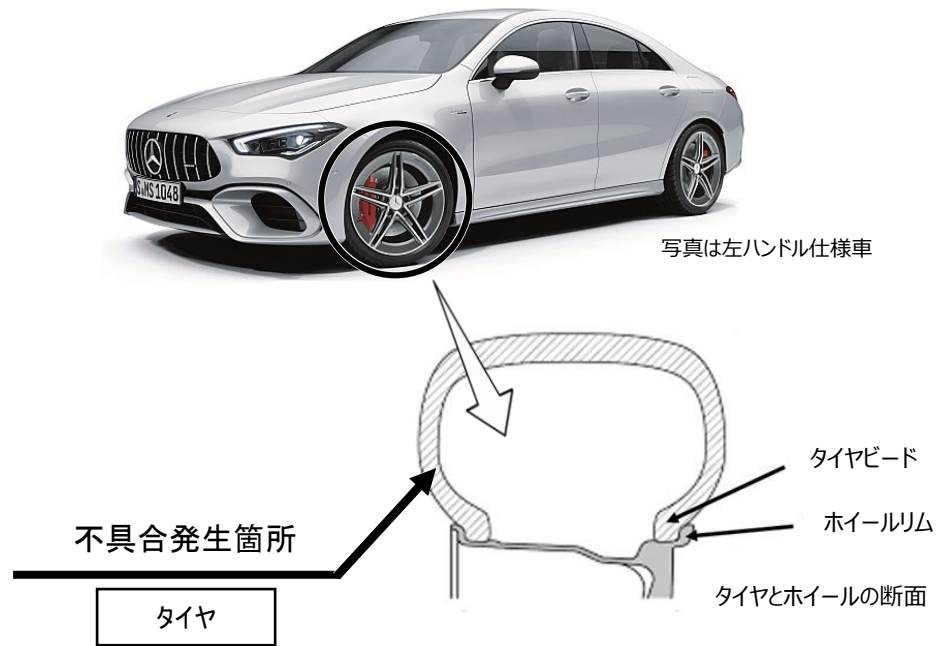

注： は、交換する部位を示す。

タイヤにおいて、製造管理が不適切なため、ビードの厚さが不均一なものがある。そのため、ビードがホイールリムに均一に接触しないため空気漏れが発生し、走行中にかかる力によっては急激に空気が抜けることで、最悪の場合、操縦安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、4 輪のタイヤを新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する