


## 改善箇所説明図

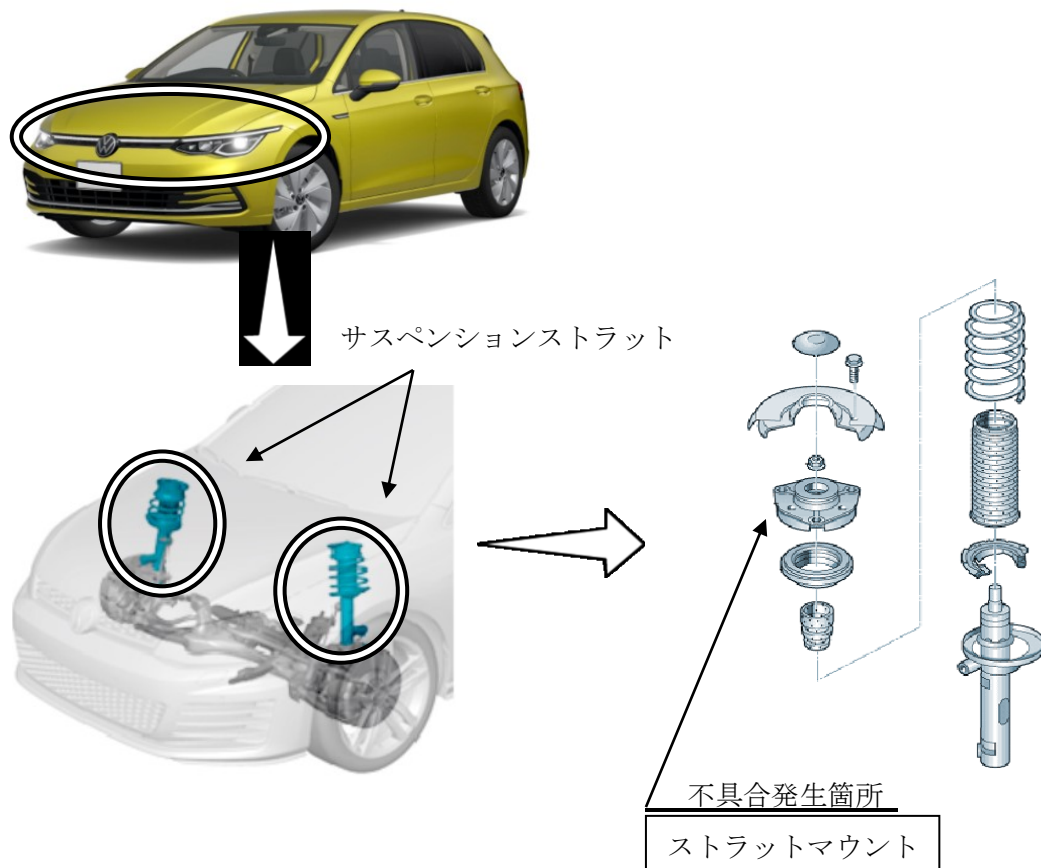

注：  は、点検の結果、交換する部品を示す。

フロントサスペンションのストラットマウントにおいて、圧入ナットの製造工程の設備管理が不適切なため、ストラットマウントが変形しているものがある。そのため、車体とストラットのボルト接続の一部が不十分なものがあり、そのまま使用を続けるとボルトが緩み、最悪の場合、走行安定性が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、該当するストラットマウントの組付け状態を点検し、変形が認められた場合は、ストラットマウントを新品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3638、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。