
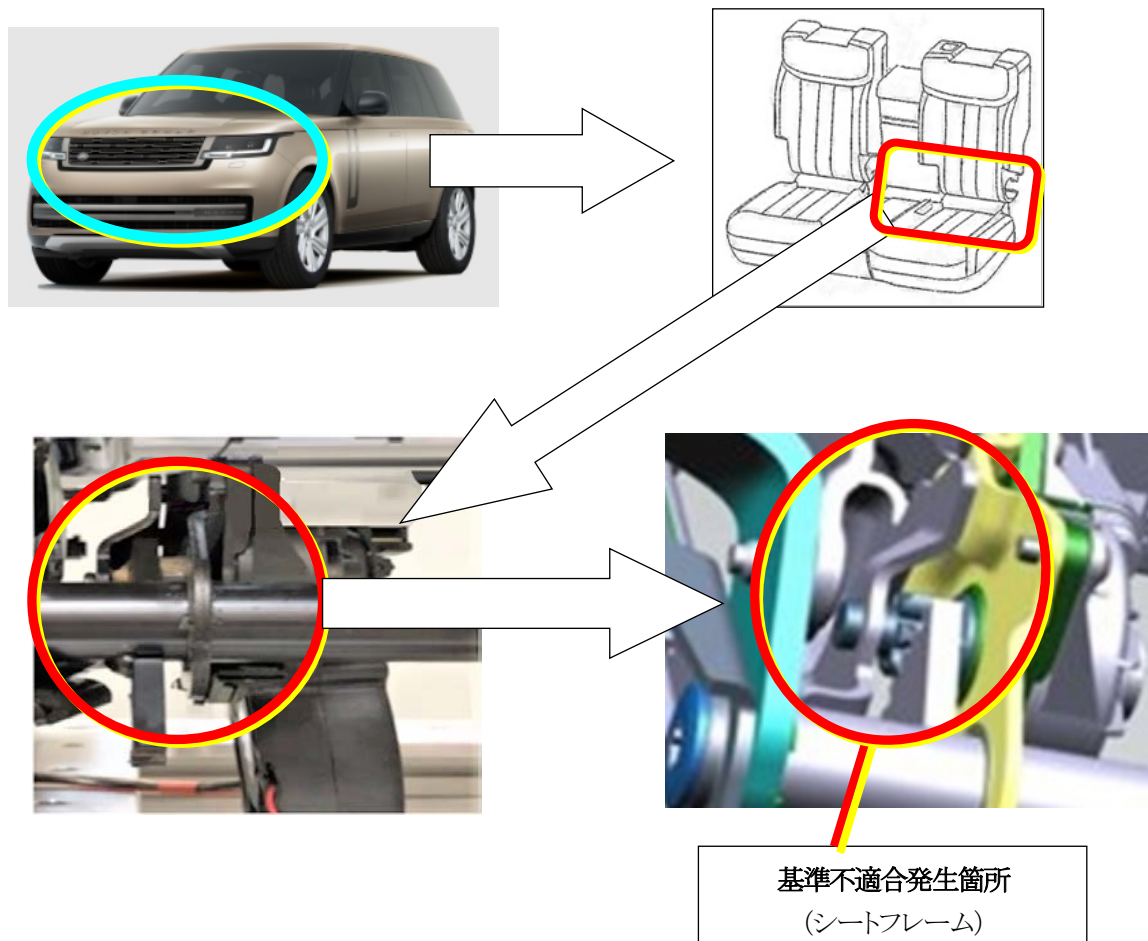


改善箇所説明図



注：  は、点検または交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

2列目の左側シートフレームにおいて、作業管理が不適切なため溶接不良のラッチが装着されているものがある。そのため、シートが正しく固定されない場合があり、衝突時等の急減速が発生するとシートが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該シートのラッチ機構を点検し、必要に応じて当該シートフレームを交換する。

識別：当該シートフレーム、左前側取付ボルトに黒ペイントを塗布する。