


改善箇所説明図

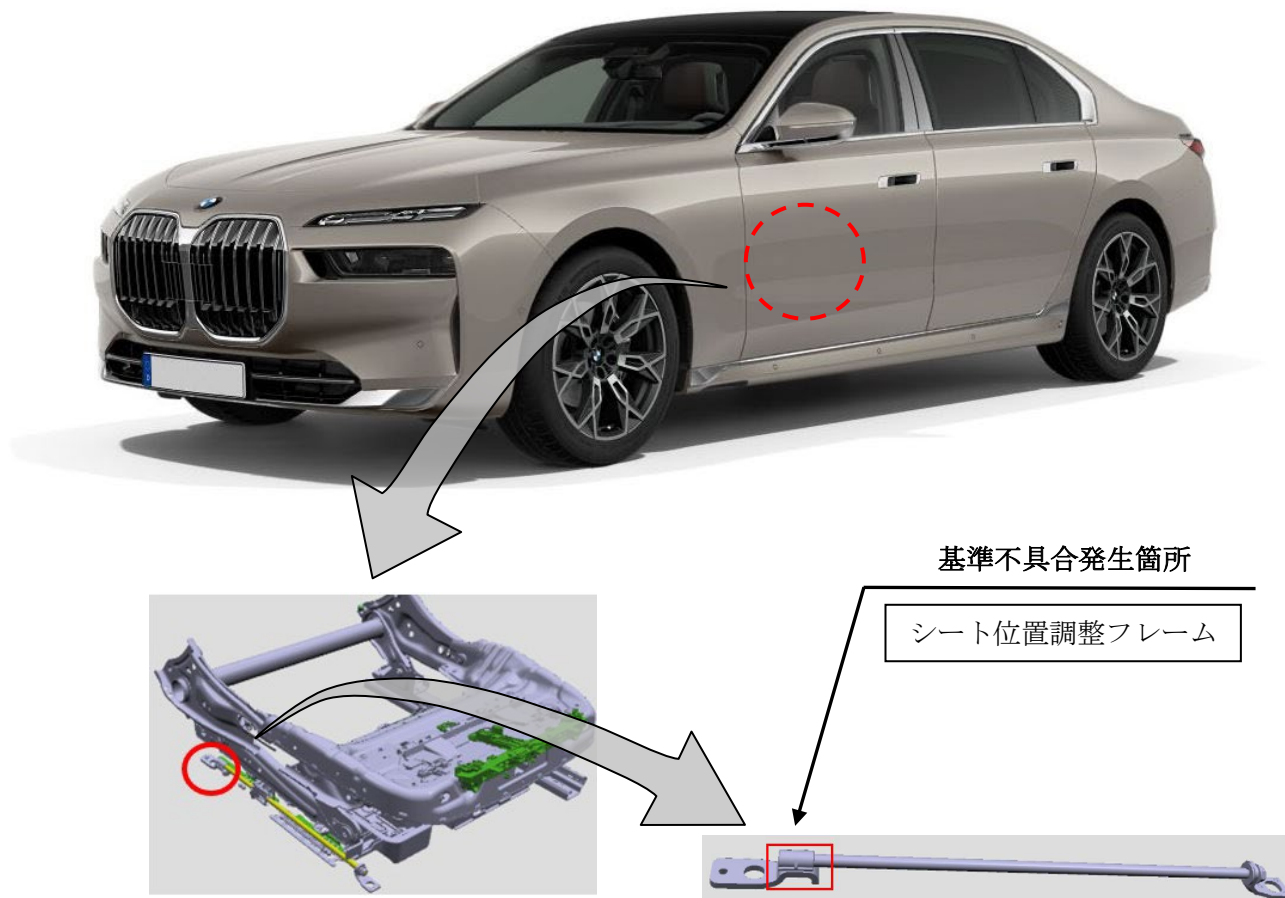

注) は、点検し、必要に応じて交換する部品を示す。

不具合の内容

運転席及び助手席のシート位置調整フレームにおいて、シート位置固定用部品の溶接が不適切だったため十分な強度で溶接されなかったものがある。そのため、シート位置固定用部品の溶接部が衝撃により外れた際、シートに異音やガタつきが発生する。最悪の場合、シートの安定を欠き、運転姿勢が保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シート位置調整フレームを点検し、必要に応じて良品と交換する。

識別：作業完了車は、右フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄色ペンを塗布する。