

改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

注：  は改善箇所を示す。



MAPセンサー

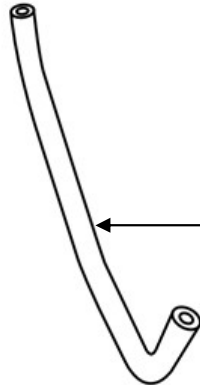

MAPホース

基準不適合発生箇所

エンジンマネジメントシステムにおいて、MAP センサー（吸入 負圧センサー）用ホースの設計が不適切なため、吸入 空気 負圧を正しく測定できなくなることがある。

そのため、エンジン ECM に誤作動が生じ、そのまま使用を続けると、エンジンストールを起こすおそれがある。

改善の内容

全車両、MAP ホースを対策品に交換する。

識別 対策後は車台番号末尾付近に赤色のペイントマークを塗布する。