
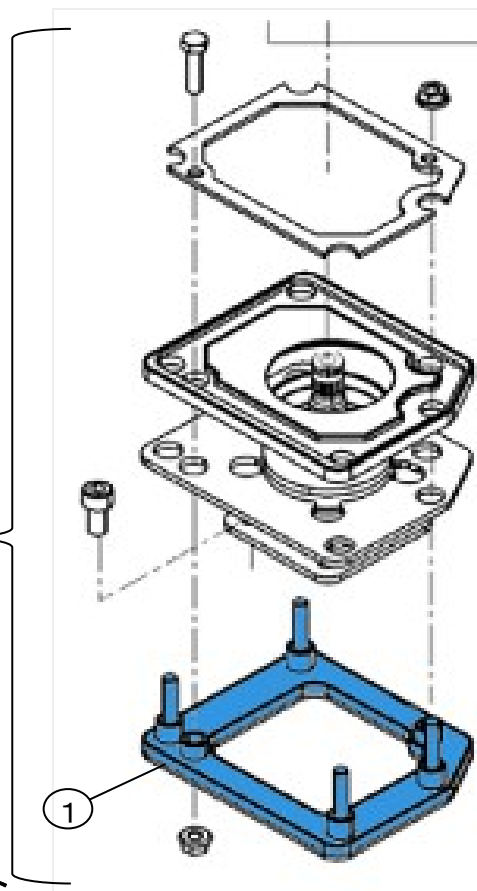


改善箇所説明図

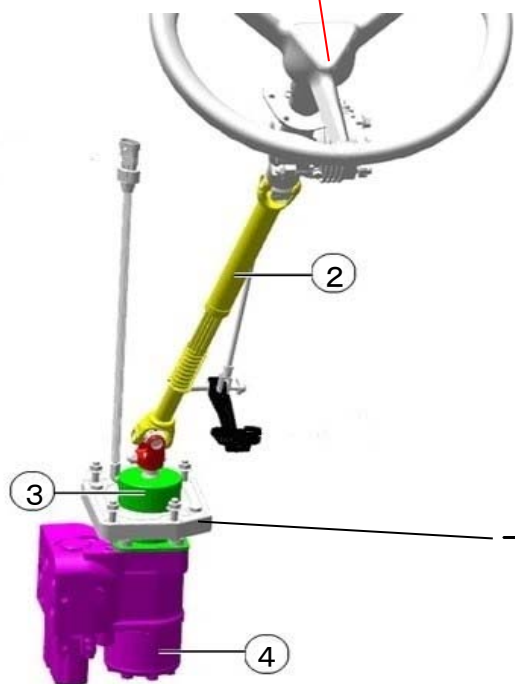

- ①: 固定金具
②: ステアリングコラム
③: アクスルキャリア
④: ステアリングコントロールユニット

: 対策部品

(不具合内容)

農耕トラクタのステアリングコラムのステアリングコントロールユニットにおいて、固定金具のスタッドボルト強度が不足しているものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、スタッドボルトが破断し、ステアリングコントロールユニットがズれることによってステアリングコラム(シャフト)の嵌合部が外れ操舵が困難となるおそれがある。

(改善内容)

スタッドボルトの強度区分を確認し、強度が不足しているボルトが取り付けられている場合は、固定金具を交換する。