


改善箇所説明図

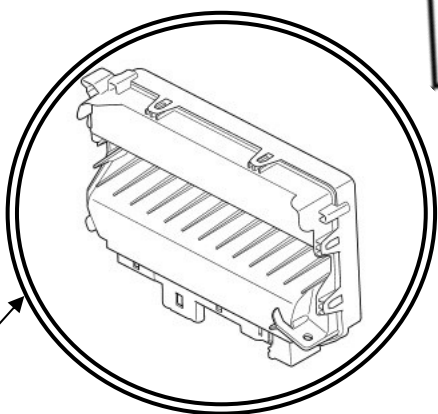

コントロールユニット (CUV3)

基準不適合発生箇所

不具合の内容

灯火類を制御するコントロールユニットのプログラムが不適切なため、リモコンキーにある灯火チェック機能ボタンを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次、自動的に点灯と消灯を繰り返す。

また、アプローチライト機能ボタンを操作すると方向指示器が点灯したままとなり保安基準に抵触する。

改善の内容

全車両、ソフトウェアを更新版にアップデートし、当該機能を無効化する。

注 は、ソフトウェアをアップデートする部品を示す。

識別：助手席運転席ドアヒンジに黄色ペイントを塗布する。