


改善箇所説明図 ①

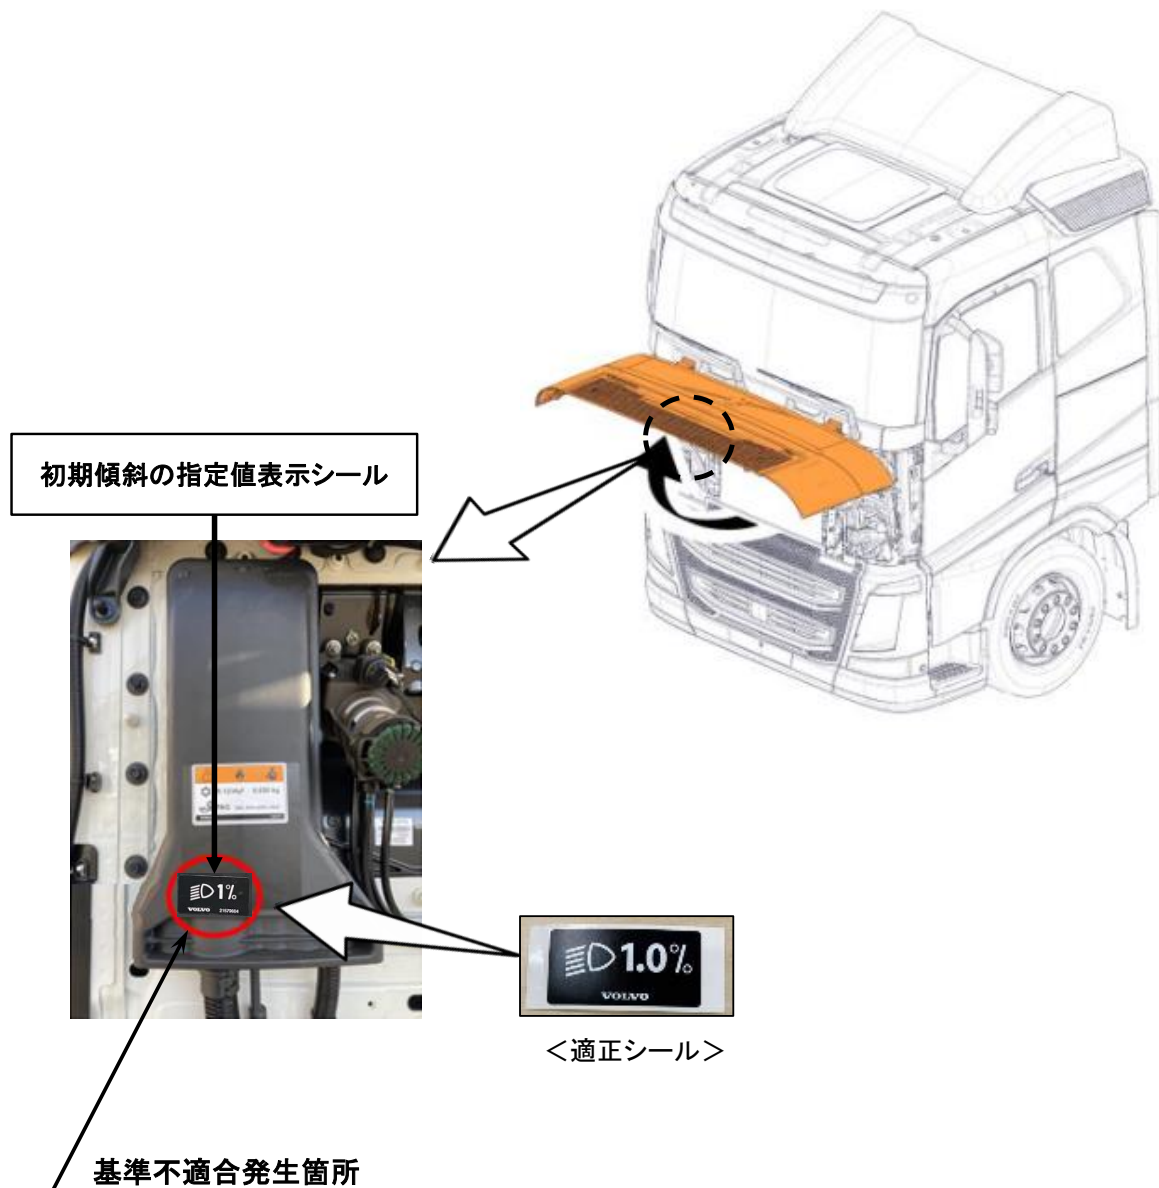

すれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示において、車両に貼付する表示の確認が不十分なため、誤った表示になっている。そのため、道路運送車両の保安基準第32条にかかるすれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示の規定に適合しない。


改善の内容

全車両、フロントパネル内右側パワーケーブル接続カバーに1.0%の適正シールを貼付する。

注：  は、貼り替えるシールを示す。

識別：作業完了車は、フロントパネル内右側カバーに正規シールの貼付を識別とする。

改善箇所説明図 ②

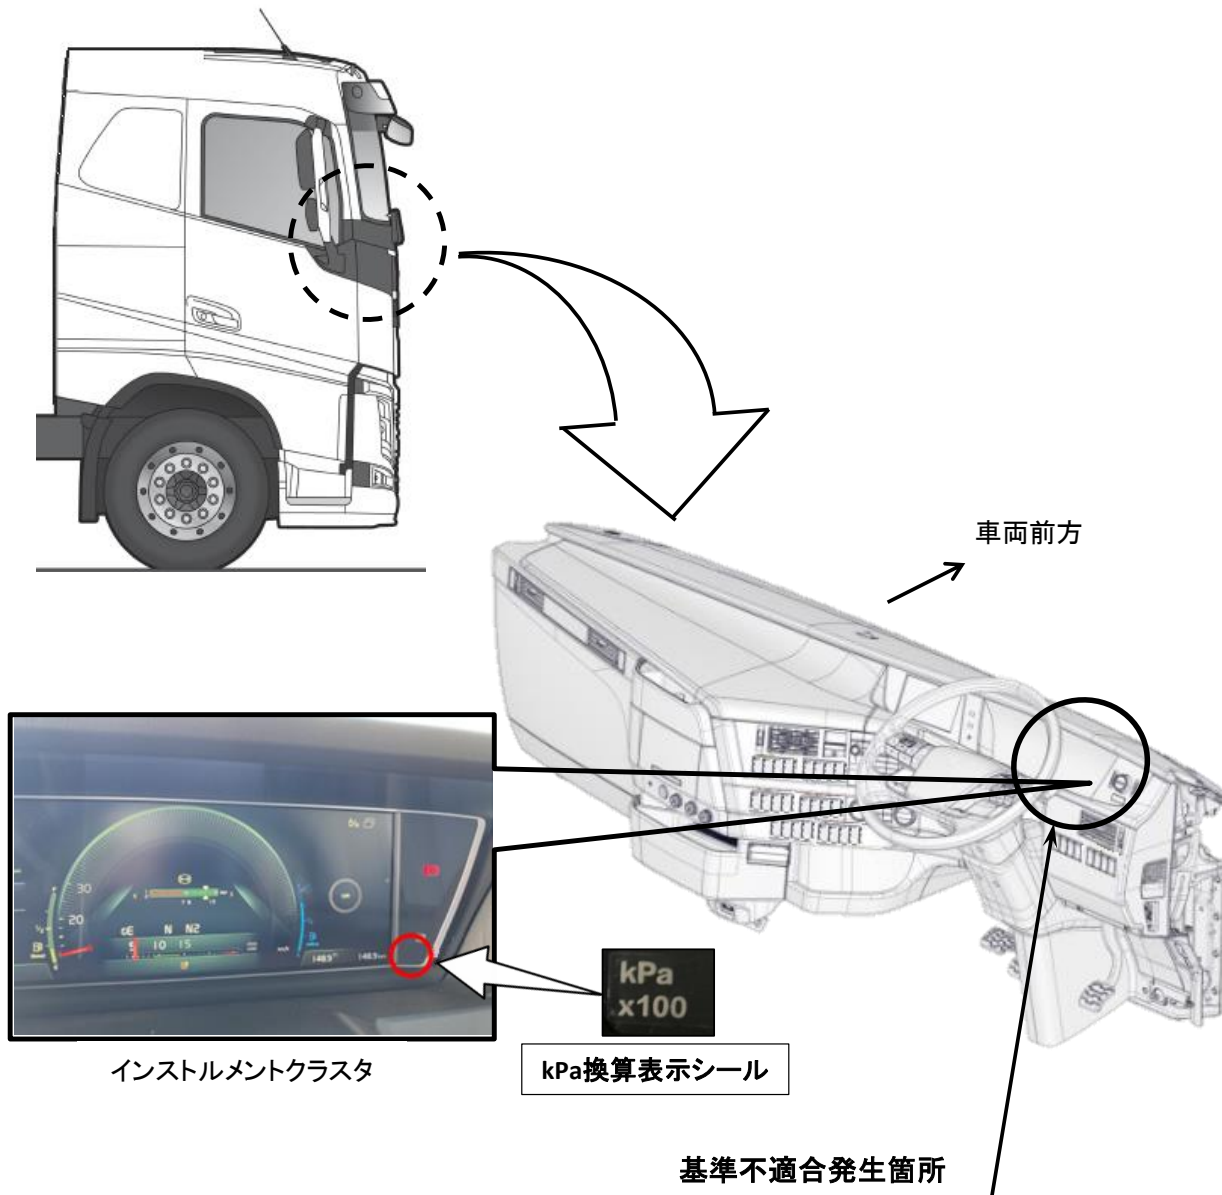

液晶ディスプレイに表示される空気圧力計の単位表示において、国内における作業指示が不適切なため、SI単位に換算する表示の貼付がされていない。そのため、道路運送車両の保安基準第47条の2にかかる内圧容器圧力表示の規定に適合しない。

改善の内容

全車両、インストルメントクラスタ右下部にkPa×100の換算シールを貼付する。

注：  は、貼付するシールを示す。

識別：作業完了車は、インストルメントクラスタ右下部にkPa換算シールの貼付を識別とする。