


改善箇所説明図

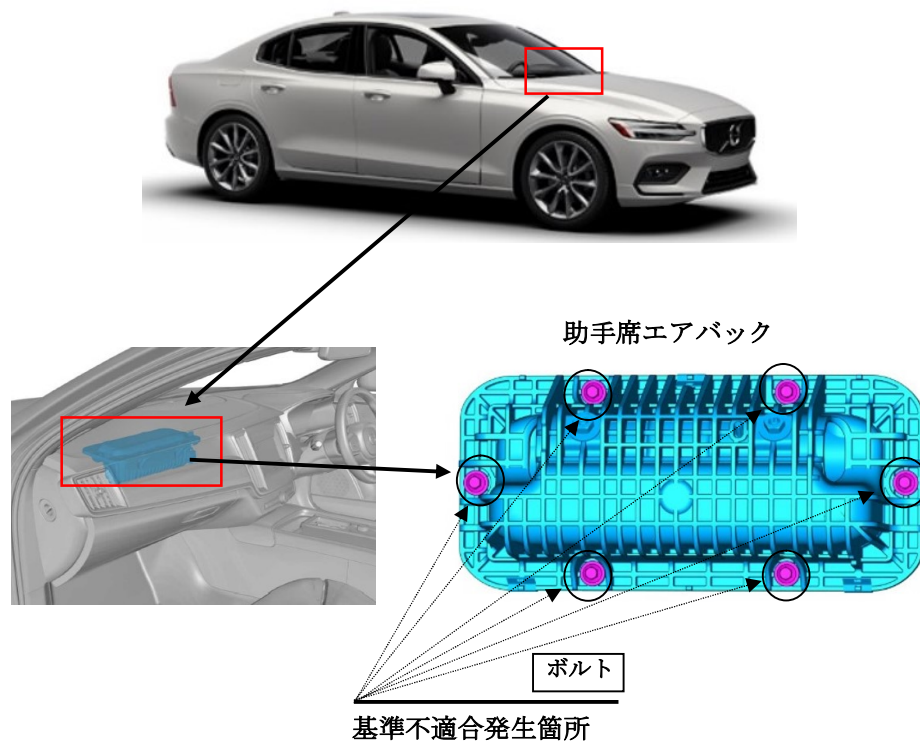

助手席エアバッグにおいて、車両生産工程の管理が不適切なため、助手席エアバッグが適切なトルクで締め付けされていない。そのため、走行中の振動等でボルトが緩み、最悪の場合、助手席エアバッグが正しく展開せず、意図した乗員保護機能がえられないおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグのボルトを適切なトルクで締め付ける。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする部品を示す。