


改善箇所説明図

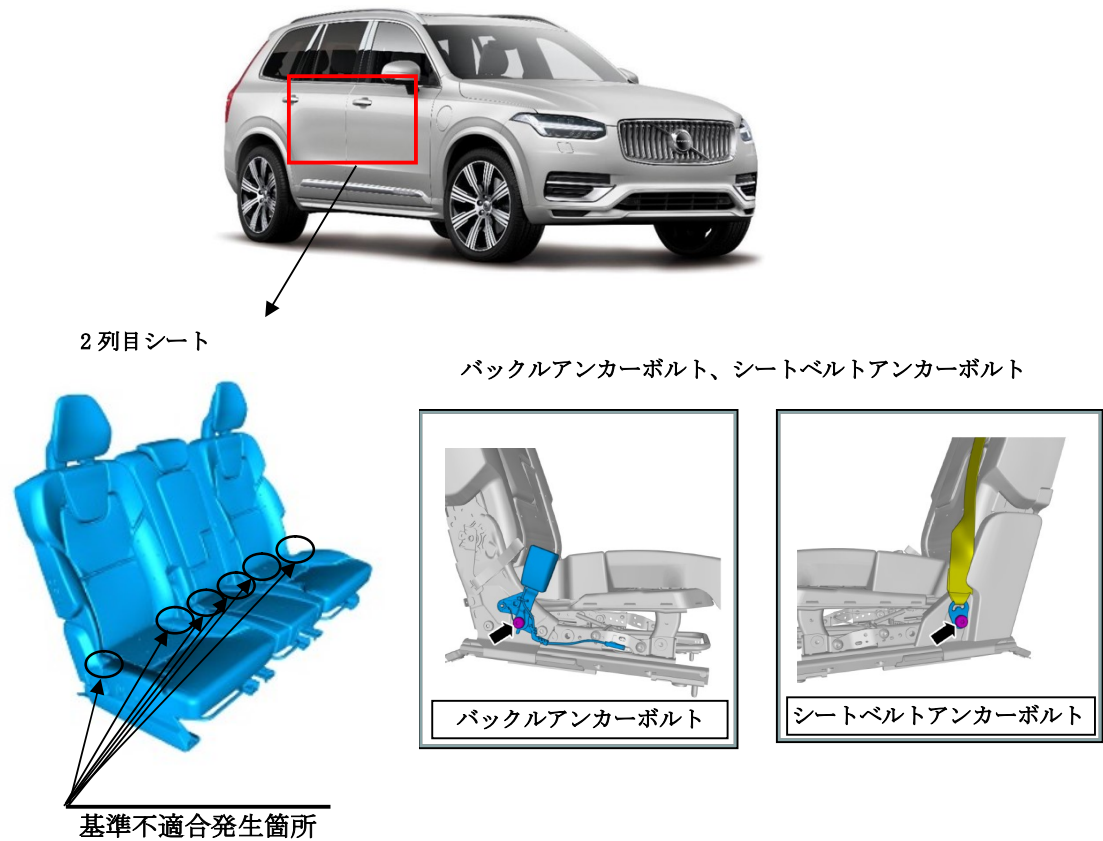

2 列目シートのシートベルト及びバックルのアンカーボルトにおいて、生産工程の管理が不適切なため、適切なトルクで締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該ボルトが緩み、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、2 列目シートのシートベルト及びバックルのアンカーボルトを正規トルク値で締付ける。

識別

助手席側ドアアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする部品を示す。