


改善箇所説明図

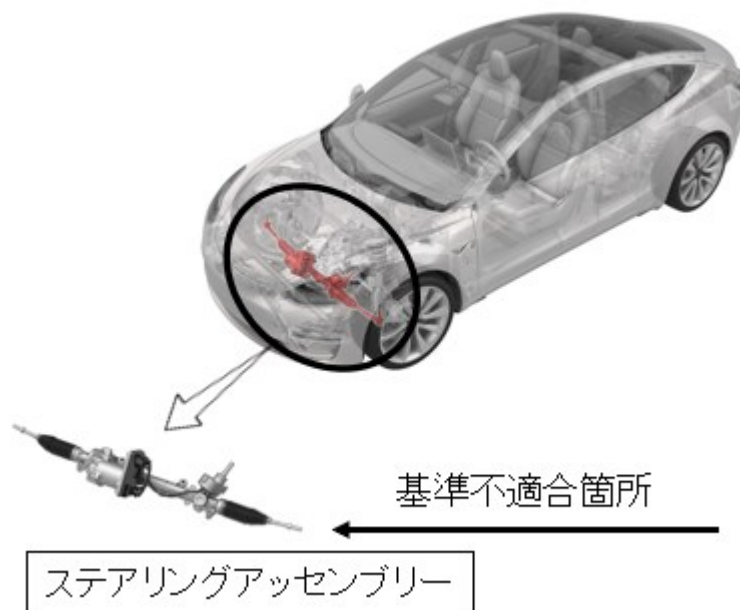

注：□ は、改善箇所を示す。

不具合内容

電動パワーステアリングにおいて、モータ制御プログラムが不適切な為、外気温が低い際に電動アシストモータへの入力電流が安定せず、アシスト力に変化することがある。そのため、変則的なステアリング補正を行う事となり、かじ取装置の基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。

識別：ソフトウェアバージョン 2023.36 かそれ以降