


改善箇所説明図

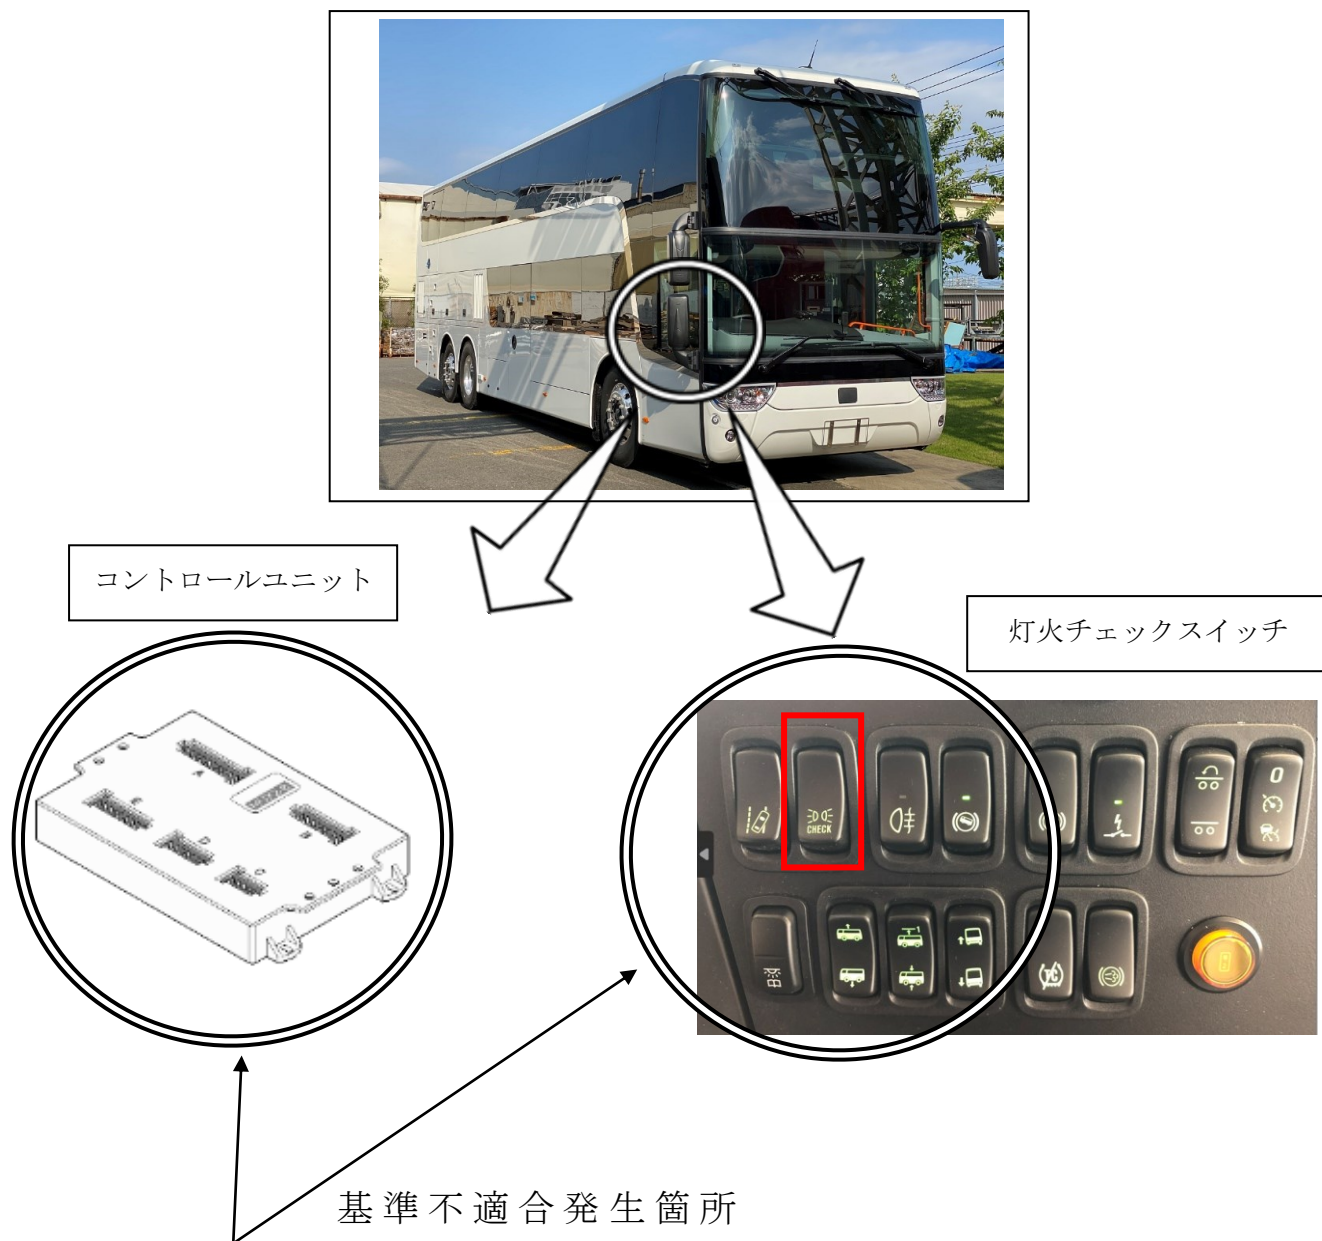

不具合の内容

灯火類を制御するコントロールユニットのソフトウェアが不適切なため、車両の前方乗降ドアにある施錠スイッチでドアを施錠したときに、車体左側面にある方向指示器のみが不規則に点滅する。また運転席操作パネルにある灯火チェックスイッチを操作すると制動灯・後退灯等の全ての灯火が順次自動的に点灯と消灯を繰り返し保安基準に抵触する。

改善の内容

全車両、ソフトウェアを更新版にアップデートするとともに運転席操作パネルにある灯火チェックスイッチを取り外し当該機能を無効化する。

注 は、対策する箇所を示す。

識別：前部乗降扉上部にある型式プレートに赤色ペイントを塗布する。