


改善箇所説明図

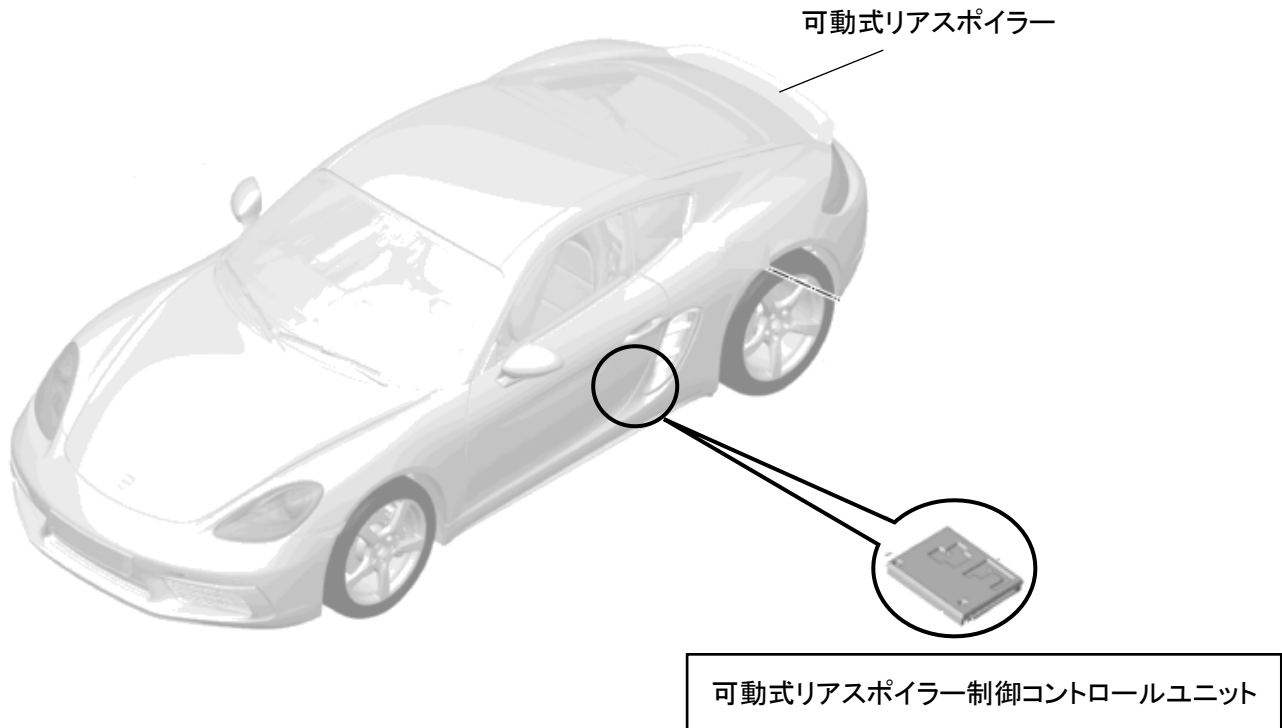

注： □内はプログラムを書き換える部品を示す

可動式リアスポイラーを制御するコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、リアスポイラーの上昇位置が規定の上限高さより高くなる。そのため、リアスポイラーによってハイマウントストップランプを遮蔽してしまい、保安基準第 39 条の 2 第 3 項の基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、可動式リアスポイラーを制御するコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。