


改善箇所説明図

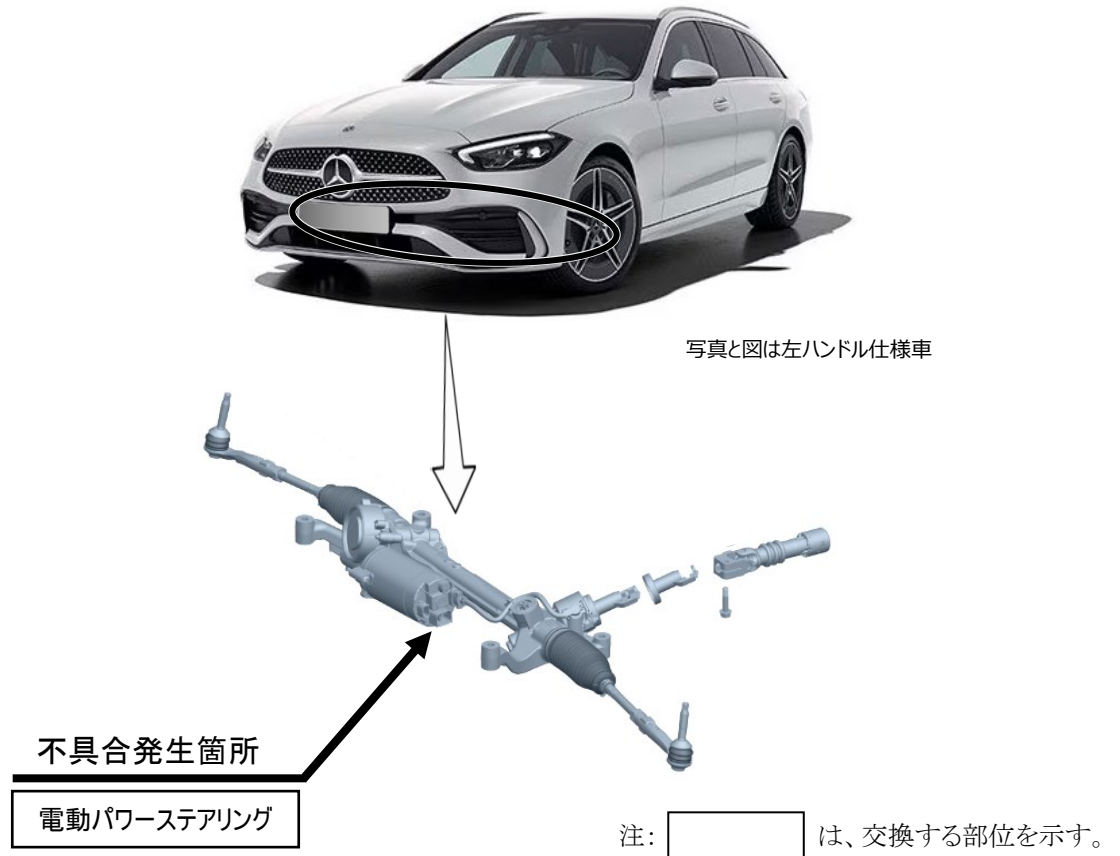

電動パワーステアリングにおいて、車両生産時の組付けの作業指示が不適切であったため、作業時にボディと接触したものがあある。そのため、接触時に内部の電子部品が損傷している可能性があり、使用過程で電氣的な故障が発生すると警告メッセージが表示され、最悪の場合、パワーアシストが利かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パワーステアリングを新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する