


改善箇所説明図

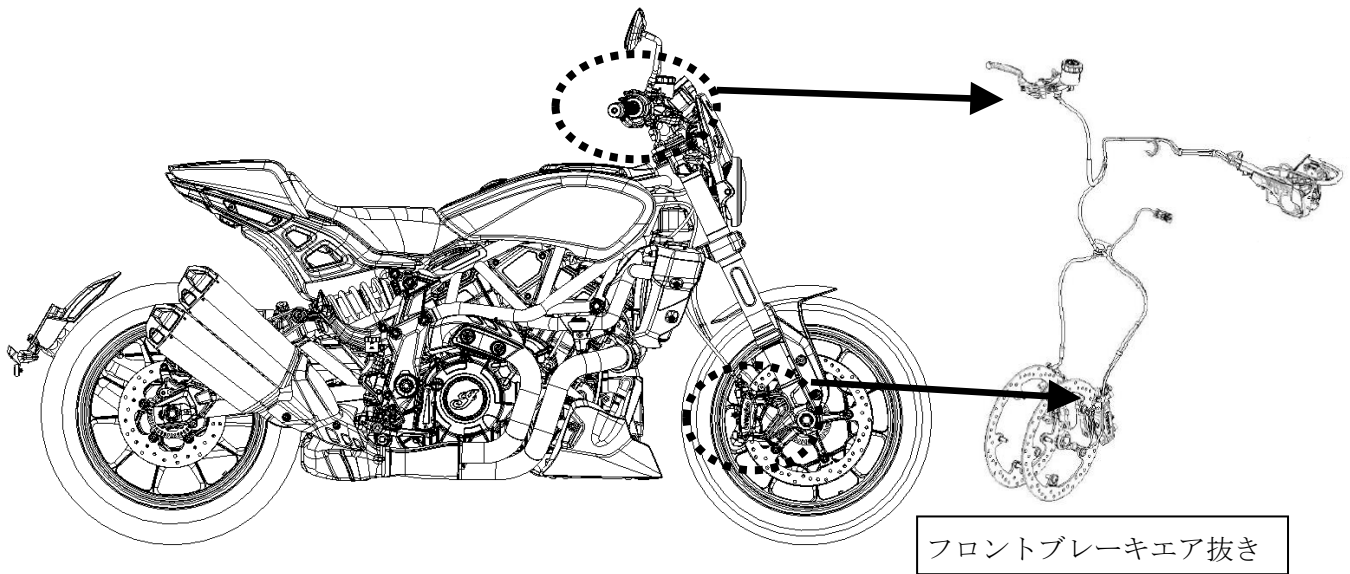

注： は対策内容を示します。

基準不適合発生箇所

不具合の内容

フロントブレーキにおいて、ブレーキフルード充填工程が不適切なため、ブレーキ油圧系統内に微量の気泡が含まれているものがある。

そのため、そのまま走行を続けると、フロントブレーキ操作時に、油圧系統内に混入した空気によって油圧が十分上がらず、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントブレーキのエア抜きを実施する。

識別

メインフレーム左側ステアリングヘッド付近にサービスブリテンステッカーを貼付します。

サービスブリテンステッカー

