


改善箇所説明図

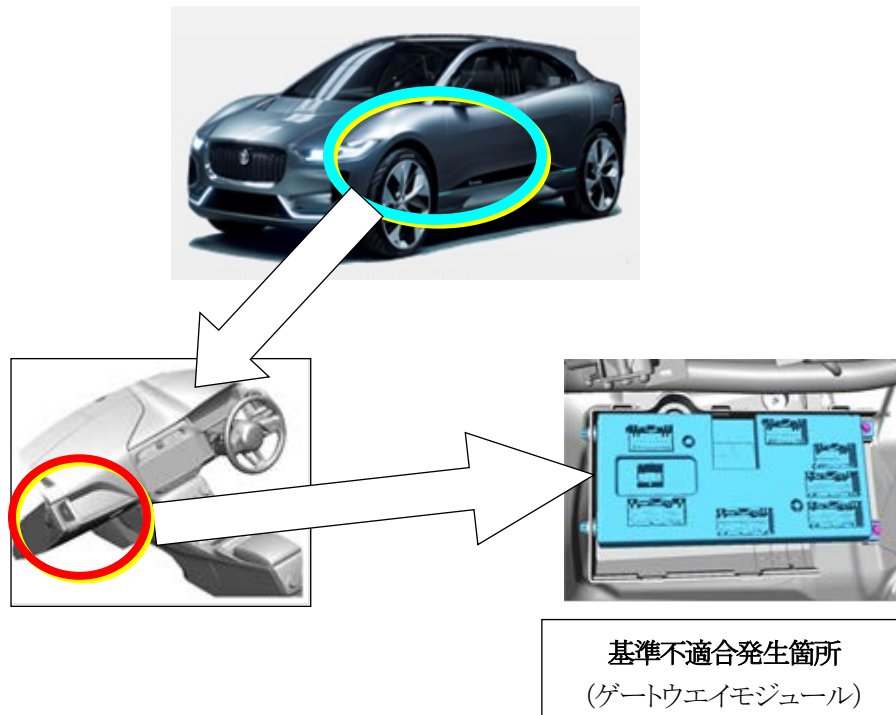

注： は、プログラム更新部分を示す。

基準不適合発生箇所

後部方向指示器の作動状況を検知するゲートウェイモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、LED 素子不良による不作動等を検知しないことがある。そのため、LED 素子不良による不作動等が生じた場合、運転者に故障を知らせることが出来ない。

改善の内容

全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを書換える。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。