


改善箇所説明図

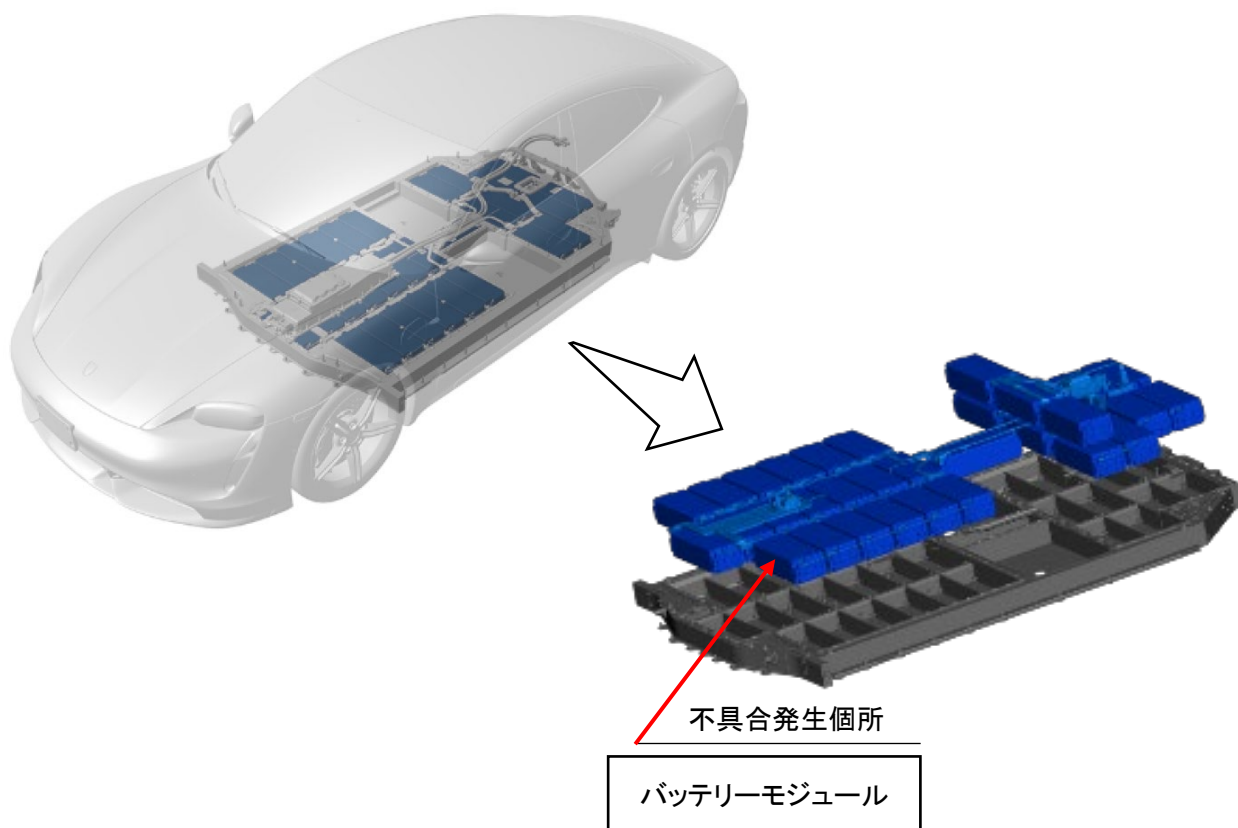

注: 内は良品と交換する部品を示す

高電圧バッテリーにおいて、不適切に製造されたバッテリーモジュールが内蔵されたものがある。そのため、バッテリーモジュールの内部短絡が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、専用テスターを使用して車両を点検し、異常が確認された場合は該当するバッテリーモジュールを良品と交換する。また、車両が入庫するまでの間、充電量を 80%までに制限するようユーザーに周知を行う。

識別: 改善済車両には車台番号打刻の 5 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。