


改善箇所説明図

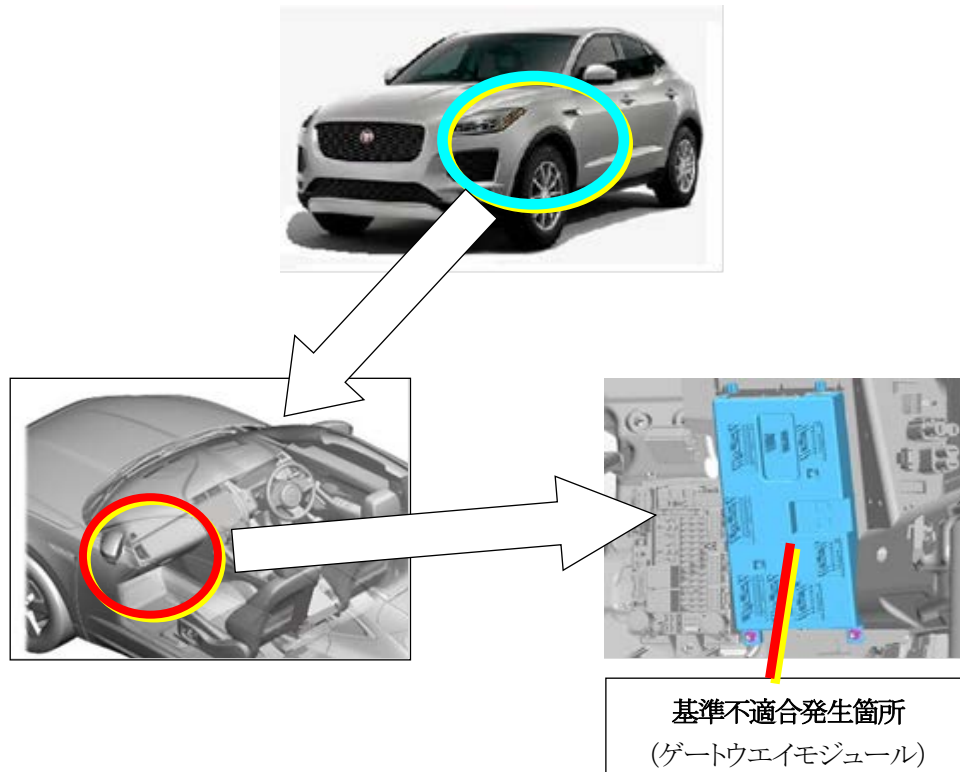

注： は、プログラム更新部分を示す。

基準不適合発生箇所

車幅灯において、ゲートウェイモジュールのプログラムが不適切なため、車幅灯のスイッチを入れ、明るさセンサーが一定の明るさを感知した状態で時速 10km を超えて走行すると、車幅灯、尾灯、番号灯が消灯してしまう。

改善の内容

全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを書換える。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。