


- 改善箇所説明図 -

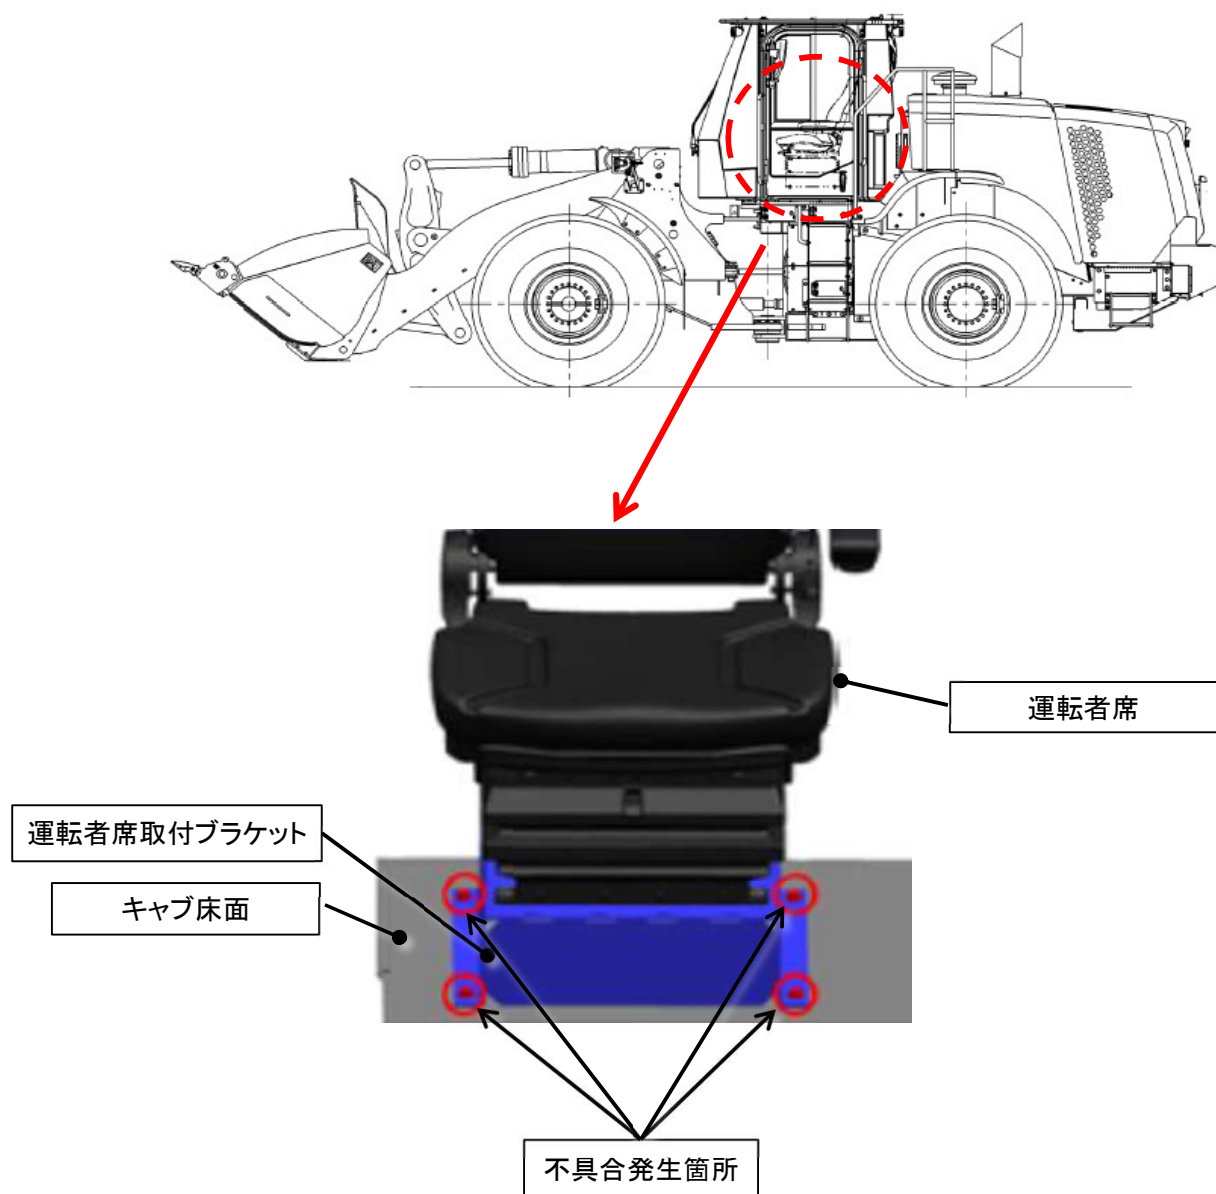

 は交換する部品を示す

【基準不適合箇所】

運転者席取付ブラケットをキャブ床面に固定するボルトにおいて、作業指示が不十分なため、当該ボルトがゆるむことがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると運転者席が揺動し、最悪の場合、運転者席がキャブから脱落するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、当該ボルトを新品に交換し、適切なトルクで締め付ける。

識別：改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下にNo.外-3913のステッカーを貼付する。