
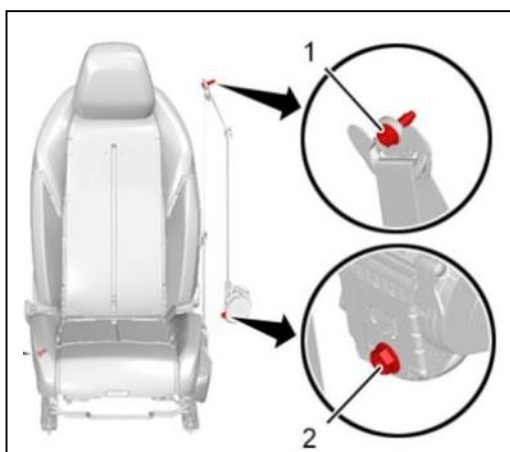


改善箇所説明図

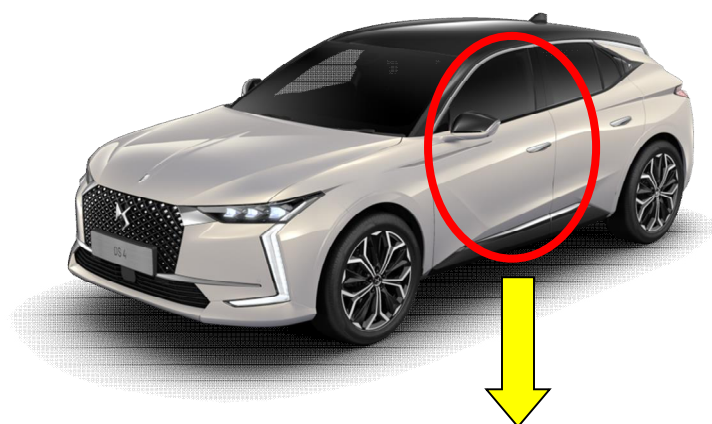

助手席シートベルト
固定ボルト(1、2)

 交換/対策部位

基準不適合部位

フロント左座席シートベルトの固定ボルトにおいて、製造工程が不適切なため、規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、当該ボルトから異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、衝突時に乗員を保護出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当の固定ボルトを適正トルクで締め付ける。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に白色のペイントを塗る。