


改善箇所説明図

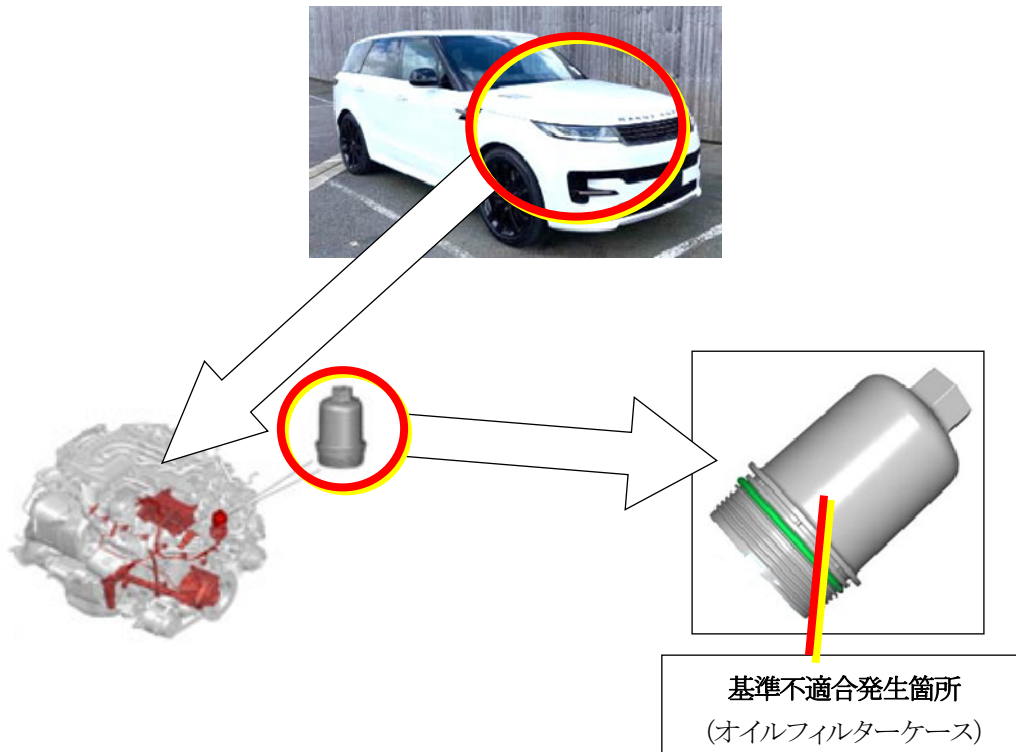

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

交換用修理部品として輸入した原動機において、仕様と異なる材質のオイルフィルターケースが装着されているものがある。そのため、潤滑油の内部圧力に耐えられずにケースが破損し、飛散したオイルが排気管に付着すると、最悪の場合、火災となる恐れがある。

改善の内容

全車両、原動機のシリアル番号を確認し、該当する原動機が搭載されている場合は、当該オイルフィルターケースを良品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに黒ペイントを塗布する。