


改善箇所説明図

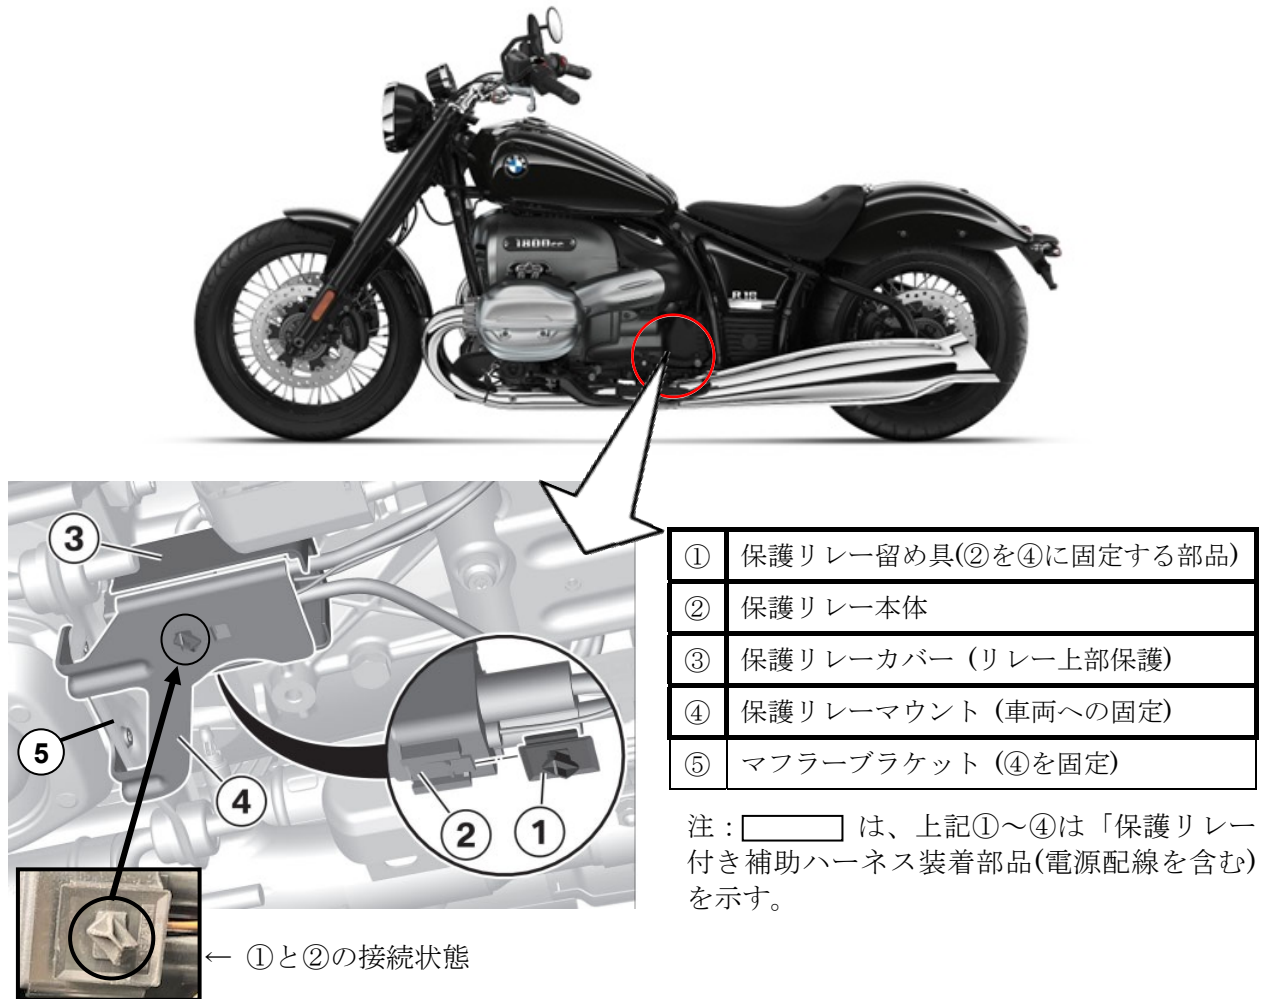

基準不適合発生箇所

リバース制御ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、ユニット内の電気コンタクトが電蝕することがある。そのため、ユニット内が過熱され、電子回路が熱損傷して機能不良となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ユニットの電源配線に保護リレー付き補助ワイヤハーネスを取り付ける。また、ソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

識別

後付けハーネスのリレーマウントに白色ペイントを塗布