


改善箇所説明図

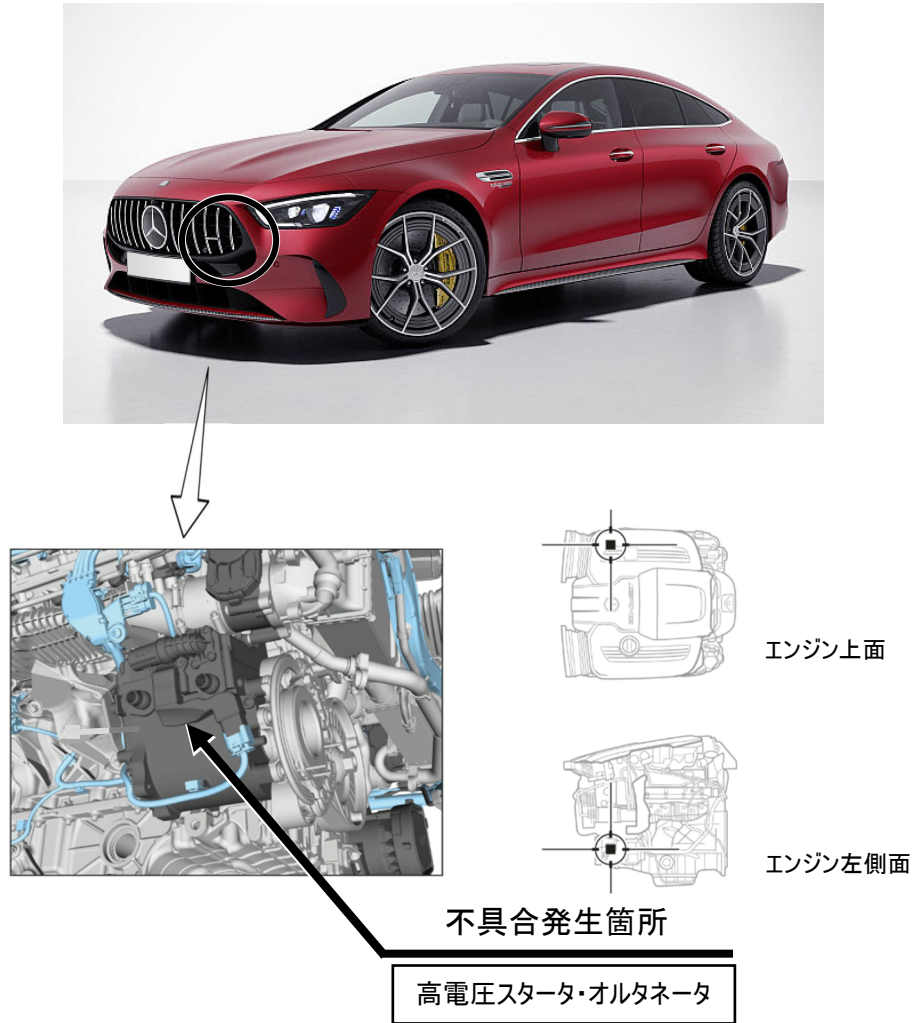

注: は、対策の制御プログラムに書き換える部位を示す。

高電圧スタータ・オルタネータの制御プログラムにおいて、設計検討が不十分なため、システムの監視機能が誤って故障を検知し、高電圧スタータ・オルタネータの作動を停止させることがある。そのため、ハイブリッド走行時にはモータのアシストがなくなるため、燃料噴射量が増えて排出ガスの排出量が増加するおそれがある。また、モータ走行時には、高電圧バッテリーの保護のため、高電圧回路が遮断され走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、高電圧スタータ・オルタネータの制御プログラムを対策の制御プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する