


改善箇所説明図

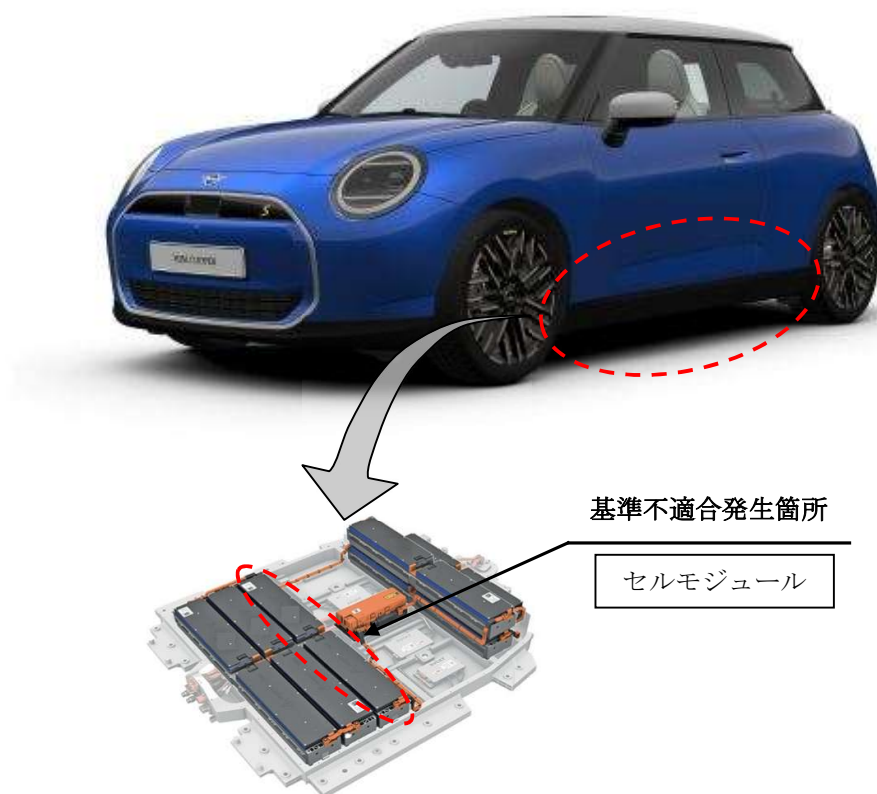

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造管理が不適切なため、バッテリーセル内部に損傷があるものがある。そのため、使用過程により、リチウムが正極と接触することで導通して短絡し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、高電圧バッテリーのセルモジュールを良品に交換する。